




Хибриден инвертор

SUN-12K-SG01LP1-EU

SUN-14K-SG01LP1-EU

SUN-16K-SG01LP1-EU

Ръководство за потребителя

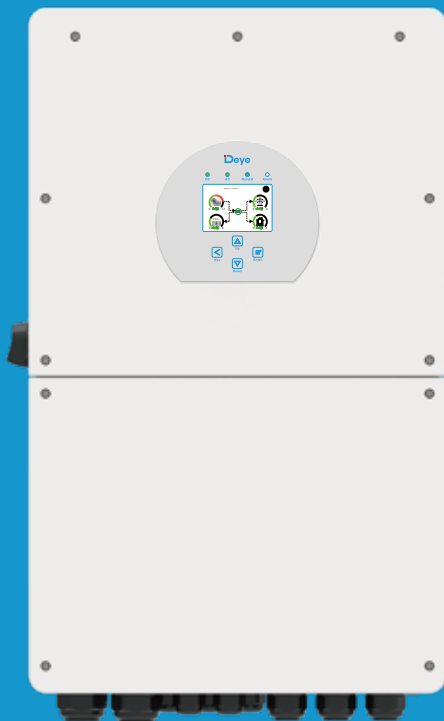

Съдържание

1. Въведение в безопасността	01
2. Инструкции за продукта	01-04
2.1 Преглед на продукта	
2.2 Размер на продукта	
2.3 Характеристики на продукта	
2.4 Основна системна архитектура	
3. Монтаж	05-21
3.1 Списък с части	
3.2 Инструкции за монтаж	
3.3 Свързване на батерията	
3.4 Връзка към мрежата и връзка за резервно натоварване	
3.5 PV връзка	
3.6 ST Връзка	
3.6.1 Връзка с измервателен уред	
3.7 Земна връзка (задължително)	
3.8 WIFI връзка	
3.9 Кабеляване на системата за инвертор	
3.10 Типична схема на приложение на дизелов генератор	
3.11 Диаграма на монофазно (230 Vac) паралелно свързване	
3.12 Диаграма на паралелно свързване на разделена фаза (120/240 Vac).	
3.13 Паралелно свързване за 230/400 трифазни	
3.14 Pcs Паралелна връзка за 120/208 трифазни	
3.15 Паралелно свързване за 120/208 трифазен	
4. ЕКСПЛОАТАЦИЯ	22
4.1 ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ	
4.2 Панел за работа и дисплей	
5. Икони на LCD дисплея	23-35
5.1 Основен екран	
5.2 Крива на слънчевата мощност	
5.3 CurvePage-Solar&Load&Grid	
5.4 Меню за системни настройки	
5.5 Меню за основни настройки	
5.6 Меню за настройка на батерията	
5.7 Меню за настройка на режима на работа на системата	
5.8 Меню за настройка на мрежата	
5.9 Порт на генератора Използвайте Меню за настройка	
6. Режим	35-37
7. Информация за грешки и обработка	37-40
8. Ограничение на отговорността	40
9. Лист с данни	41-42
10. Приложение I	43-44
11. Приложение II	45

Относно това ръководство

Ръководството основно описва информация за продукта, насоки за инсталиране, работа и поддръжка. Ръководството не може да включва пълна информация за фотоволтаичната (PV) система.

Как да използвате това ръководство

Прочетете ръководството и други свързани документи, преди да извършите каквато и да е операция на инвертора. Документите трябва да се съхраняват грижливо и да са достъпни на всяко място.

Съдържанието може периодично да се актуализира или преразглежда поради развитието на продукта. Информацията в това ръководство подлежи на промяна без предупреждение. Най-новото ръководство може да бъде получено чрез service@deye.com.cn


1. Въведение в безопасността

- Тази глава съдържа важни инструкции за безопасност и работа. Прочетете и запазете това ръководство за бъдещи справки.
- Преди да използвате инвертора, моля, прочетете инструкциите и предупредителните знаци на батерията и съответните раздели в ръководството с инструкции.
- Не разглобявайте инвертора. Ако имате нужда от поддръжка или ремонт, занесете го в професионален сервизен център.
- Неправилното повторно сглобяване може да доведе до токов удар или пожар.
- За да намалите риска от токов удар, изключете всички кабели, преди да предприемете каквато и да е поддръжка или почистване. Изключването на устройството няма да намали този риск.
- Внимание: Само квалифициран персонал може да инсталира това устройство с батерия.
- Никога не зареждайте замръзнала батерия.
- За оптимална работа на този инвертор, моля, следвайте изискваната спецификация, за да изберете подходящ размер на кабела. Много е важно този инвертор да работи правилно.
- Бъдете много внимателни, когато работите с метални инструменти върху или около батерии. Изпускането на инструмент може да причини искра или късо съединение в батерии или други електрически части, дори да причини експлозия.
- Моля, следвайте стриктно процедурата за инсталиране, когато искате да изключите AC или DC терминали. Моля, вижте раздела "Инсталиране" на това ръководство за подробности.
- Инструкции за заземяване - този инвертор трябва да бъде свързан към постоянно заземена система за окабеляване. Уверете се, че спазвате местните изисквания и наредби, за да инсталирате този инвертор.
- Никога не предизвиквайте късо съединение на AC изхода и DC входа. Не свързвайте към електрическата мрежа при късо съединение на DC входа.

2. Представяне на продукта

Това е многофункционален инвертор, съчетаващ функциите на инвертор, слънчево зарядно устройство и зарядно устройство за батерии, за да предложи поддръжка на непрекъсваемо захранване с преносим размер. Неговият изчерпателен LCD дисплей предлага конфигурируем от потребителя и лесно достъпни операции с бутони, като например зареждане на батерии, променливотоково/слънчево зареждане и приемливо входно напрежение, базирано на различни приложения.

2.1 Общ преглед на продукта

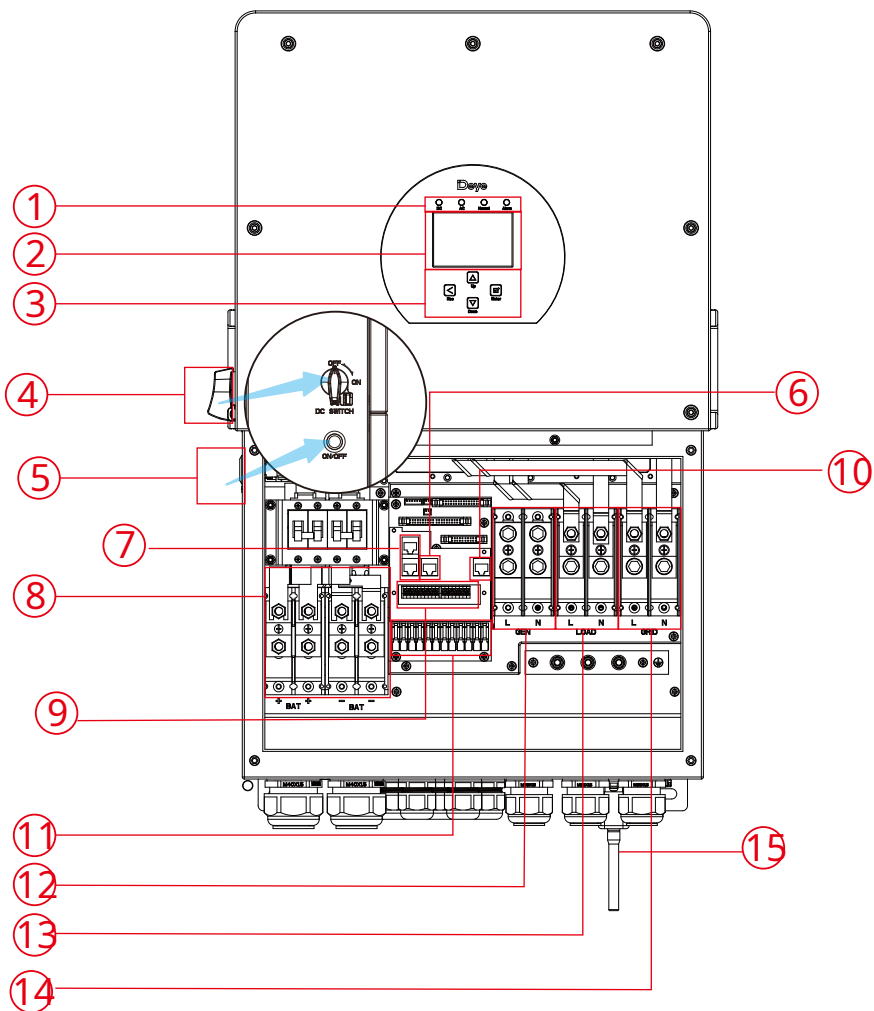

1: Индикатори на инвертора

2: LCD дисплей

3: Функционални бутони

4: DC превключвател

5: Бутон за включване/изключване на

захранването 6: Modbus (RS-485) порт

7: Паралелен порт

8: Входни конектори за батерия

9: Функционален порт

10: Порт за батерия (CANBus).

11: PV вход с два MPPT


12: Генератор вход

13: Натопване


14: Решетка

15: WiFi интерфейс

2.2 Размер на продукта

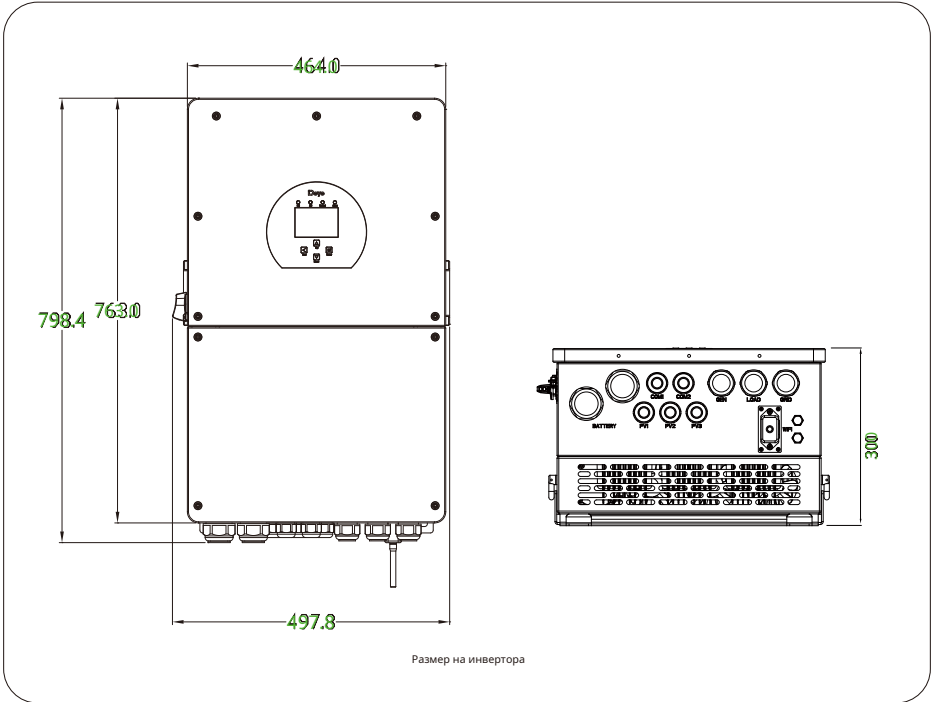

Размер на инвертора

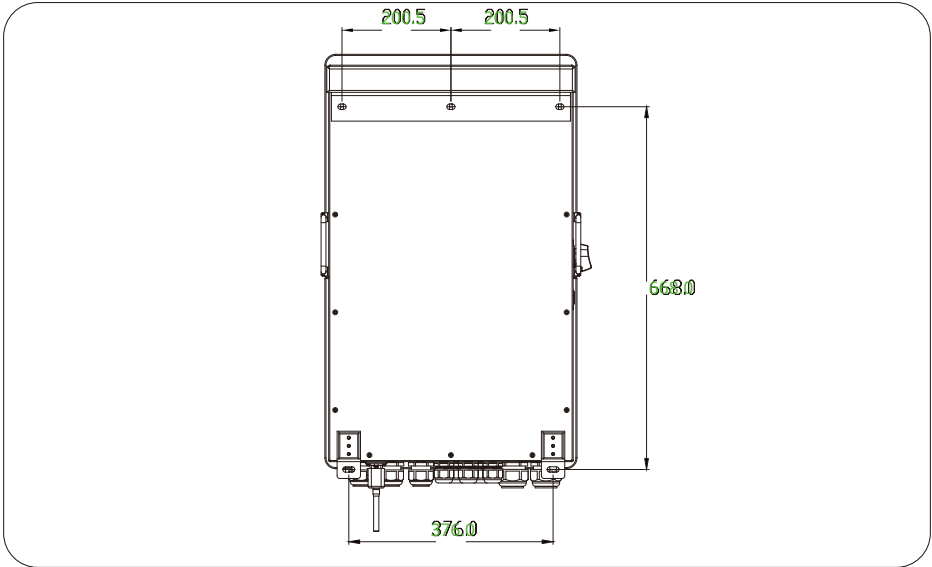

2.3 Характеристики на продукта

- Самоконсумация и захранване към мрежата.
- Автоматично рестартиране, докато AC се възстановява.
- Програмируем приоритет на захранване за батерия или мрежа.
- Програмируеми множество режими на работа: В мрежата, извън мрежата и UPS.
- Конфигурируем ток/напрежение на зареждане на батерията въз основа на приложения чрез LCD настройка.
- Конфигурируем AC/Solar/Generator Charger приоритет чрез настройка на LCD.
- Съвместим с мрежово напрежение или мощност на генератор.
- Защита от претоварване/прегриване/късо съединение.
- Интелигентен дизайн на зарядно устройство за оптимизирана производителност на батерията
- С функция за ограничаване предотвратява преливането на излишната мощност към мрежата.
- Поддържа WIFI мониторинг и 2 низа на всеки MPP тракер
- Интелигентно настройваемо тристепенно MPPT зареждане за оптимизирана производителност на батерията.
- Функция за време на използване.
- Функция за интелигентно зареждане.

2.4 Основна системна архитектура


Следващата илюстрация показва основното приложение на този инвертор. Той също така включва следните устройства, за да има пълна работеща система.

- Генератор или помощно средство

- PV модули

Консултирайте се с вашия системен интегратор за други възможни системни архитектури в зависимост от вашите изисквания.




Този инвертор може да захранва всички видове уреди в домашна или офис среда, включително уреди от моторен тип като хладилник и климатик.

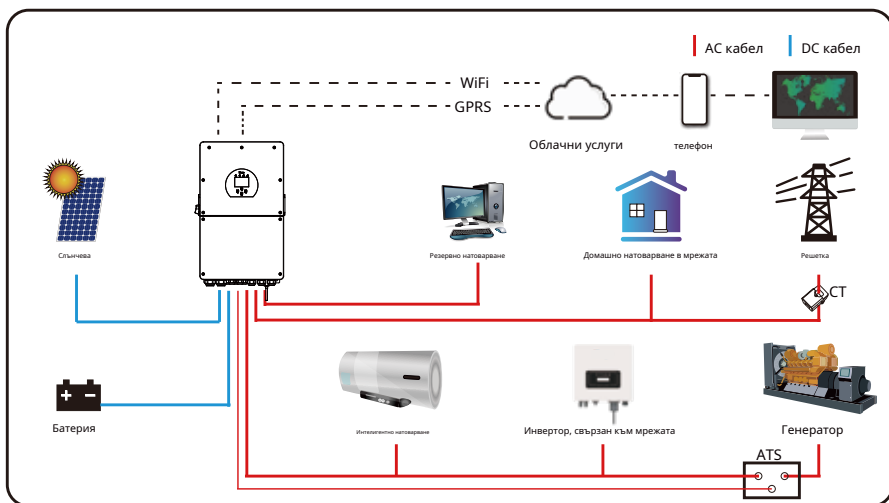

3. Инсталиране

3.1 Списък на частите

Проверете оборудването преди инсталиране. Моля, уверете се, че няма нищо повредено в опаковката. Трябва да сте получили артикулите в следния пакет:

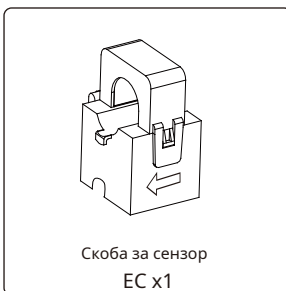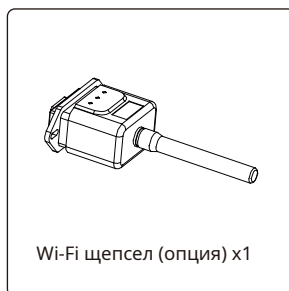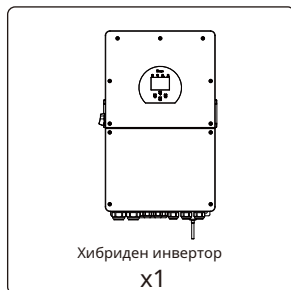


3.2 Инструкции за монтаж Предпазни

мерки при инсталиране

Този хибриден инвертор е предназначен за употреба на открито (IP65), моля, уверете се, че мястото на инсталиране отговаря на следните условия:


- Не на пряка слънчева светлина
- Не в зони, където се съхраняват лесно запалими материали.
- Не в потенциално експлозивни зони.
- Не директно на хладния въздух.
- Не в близост до телевизионната антена или антенния кабел.
- Не по-висока от височина около 2000 метра над морското равнище.
- Не е в среда с валежи или влажност (>95%)

Моля, ИЗБЯГВАЙТЕ пряка слънчева светлина, излагане на дъжд, натрупване на сняг по време на инсталиране и работа. Преди да свържете всички кабели, моля, свалете металния капак, като премахнете винтовете, както е показано по-долу:

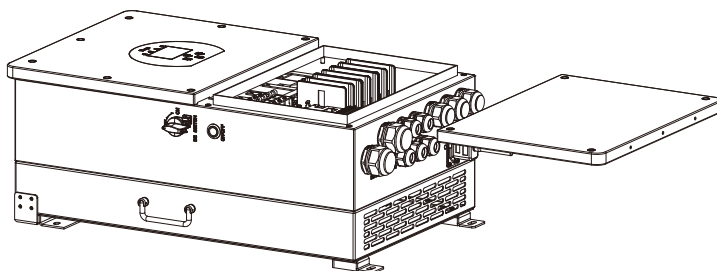

Имайте предвид следните точки, преди да изберете къде да инсталирате:

- Моля, изберете вертикална стена с носеща способност за монтаж, подходяща за монтаж върху бетон или други незапалими повърхности, монтажът е показан по-долу.
- Инсталирайте този инвертор на нивото на очите, за да позволите на LCD дисплея да се чете по всяко време.
- Температурата на околната среда трябва да бъде между -25~60°C за осигуряване на оптимална работа.
- Не забравяйте да запазите други предмети и повърхности, както е показано на диаграмата, за да гарантирате достатъчно разсейване на топлината и да имате достатъчно място за отстраняване на кабелите.

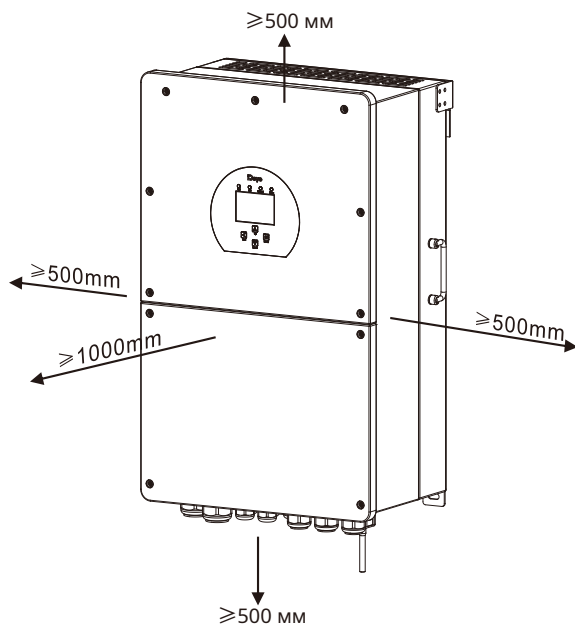


За правилна циркулация на въздуха за разсейване на топлината оставете разстояние от припл. 50 см встрани и припл. 50 см над и под модула. И 100см отпред.

Монтиране на инвертора

Не забравяйте, че този инвертор е тежък! Моля, внимавайте, когато излизате от опаковката. Изберете препоръчителната пробивна глава (както е показано на снимката по-долу), за да пробие 4 дупки в стената с дълбочина 52-60 mm.

1. Използвайте подходящ чука, за да поставите разширителния болт в отворите.
2. Носете инвертора и като го държите, уверете се, че закачалката е насочена към разширителния болт, фиксирайте инвертора на стената.
3. Затегнете главата на винта на разширителния болт, за да завършите монтажа.

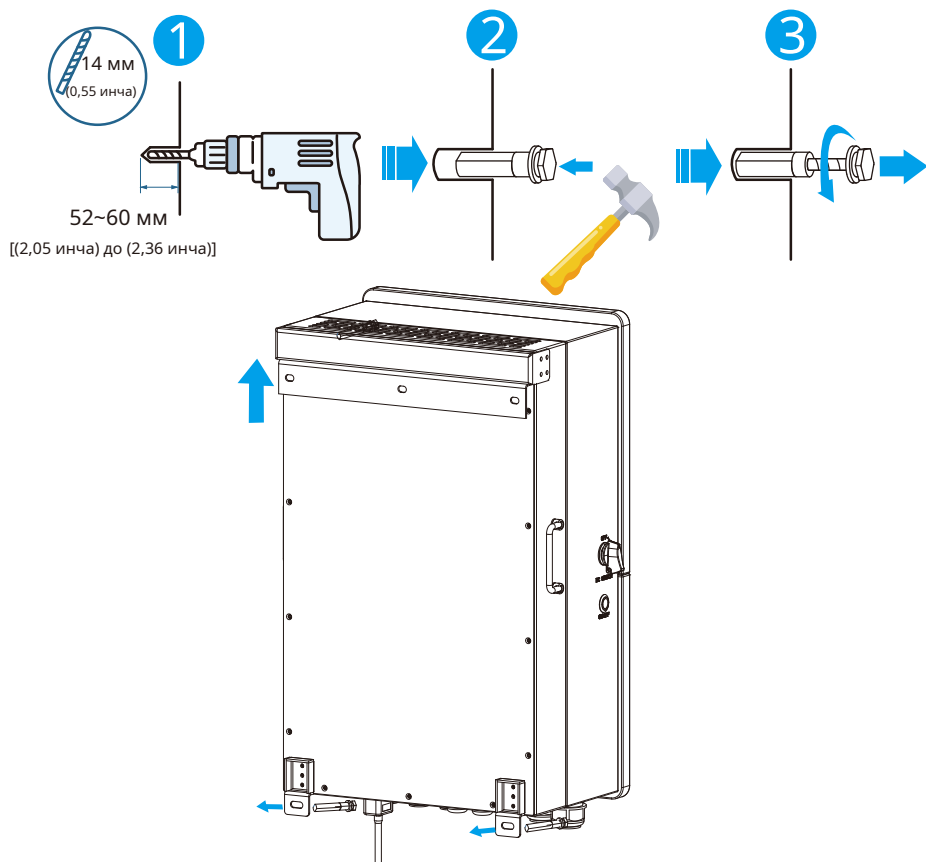

3.3 Свързване на батерията

За безопасна работа и съответствие между батерията и инвертора е необходим отделен DC предпазител от свръхток или устройство за изключване. В някои приложения превключващите устройства може да не са необходими, но предпазителите от свръхток са необходими. Вижте типичния ампераж в таблицата по-долу за необходимия размер на предпазителя или прекъсвача.

Модел	Размер на проводника	Кабел (mm ²)	Стойност на въртящия момент (макс.)
12/14/16Kw	1AWG	50	13,6Nm

Таблица 3-2 Размер на кабела





Цялото окабеляване трябва да се извърши от професионалист.



Свързването на батерията с подходящ кабел е важно за безопасната и ефективна работа на системата. За да намалите риска от нараняване, вижте Таблица 3-2 за препоръчителните кабели.

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да внедрите свързване на батерията:

1. Моля, изберете подходящ кабел за батерия с правилен конектор, който може да пасне добре в клемите на батерията.
2. Използвайте подходяща отвертка, за да развиете болтовете и да поставите батерията съединителите, след това затегнете болта с отвертката, уверете се, че болтовете са затегнати с въртящ момент от 13,6 NM по посока на часовниковата стрелка
3. Уверете се, че полярността както на батерията, така и на инвертора е свързана правилно.

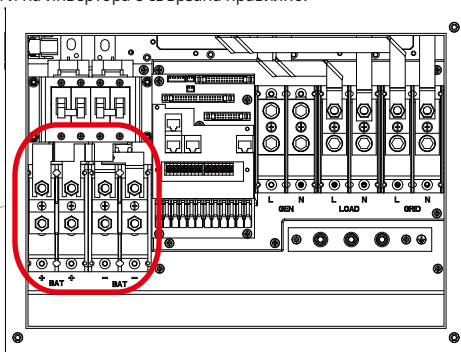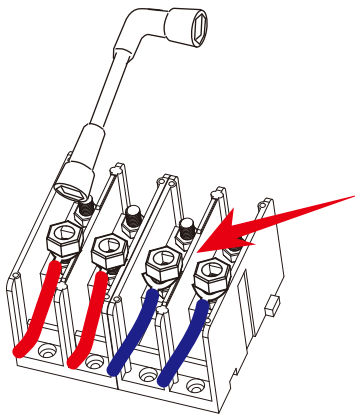

За 12KW/14KW/16KW модел, размер на винта на конектора на батерията: M8

4. В случай, че деца се докоснат или насекоми влязат в инвертора, моля, уверете се, че конекторът на инвертора е закрепен във водоустойчива позиция, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка.




Монтажът трябва да се извърши внимателно.





Преди да направите окончателното DC свързване или да затворите DC прекъсвач/разединител, уверете се, че положителен (+) трябва да бъде свързан към положителен (+), а отрицателен (-) трябва да бъде свързан към отрицателен (-). Връзката с обратна полярност на батерията ще повреди инвертора.

3.3.2 Дефиниране на функционален порт

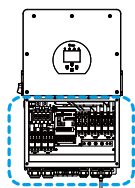

Инвертор

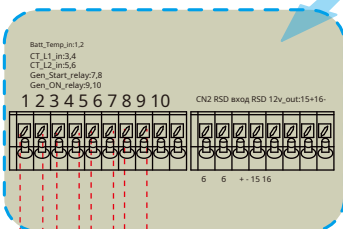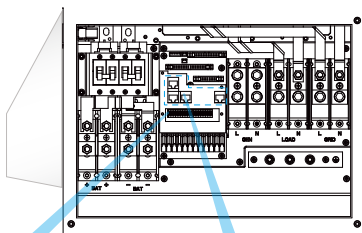


BattTemp

Сензор

CT-L1

CT-L2

Genstart-up
N/OR реле

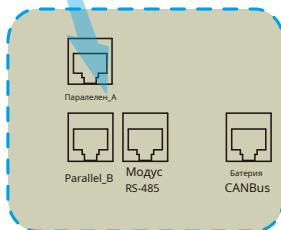

RS 485: RS 485 порт за измервателен уред

комуникация.

CANBus: CAN порт за батерия комуникация.

Паралелен А: Паралелен комуникационен порт 1 (CAN интерфейс).

Паралелен В: Паралелен комуникационен порт 2 (CAN интерфейс).

TEMP (1,2): сензор за температура на батерията за батерии с оловна киселина.

CT-L1 (3,4): токов трансформатор (CT1) за

Режимът „нулево експортиране към СТ“ затяга L1, когато е в система с разделена фаза.

CT-L2 (5,6): токов трансформатор (CT2) за

Режимът „нулево експортиране към СТ“ затяга L2, когато е в система с разделена фаза.

G-start (7,8): сигнал за сух контакт за стартиране дизеловия генератор.

Когато сигналът "GEN" е активен, отвореният контакт (GS) ще се включи (няма изходно напрежение). G-клапан (9,10): запазен.

RSD вход: запазен.

RSD 12V_изход 15+16: запазен.


Забележка: Обикновено е необходим само 1 бр. CT, и вторичната страна на CT трябва да бъде свързана към порт 5&6 (CT-L2).



реле

GS (сигнал за стартиране на дизел генератор)

3.3.3 Свързване на температурен сензор за оловно-киселинна батерия

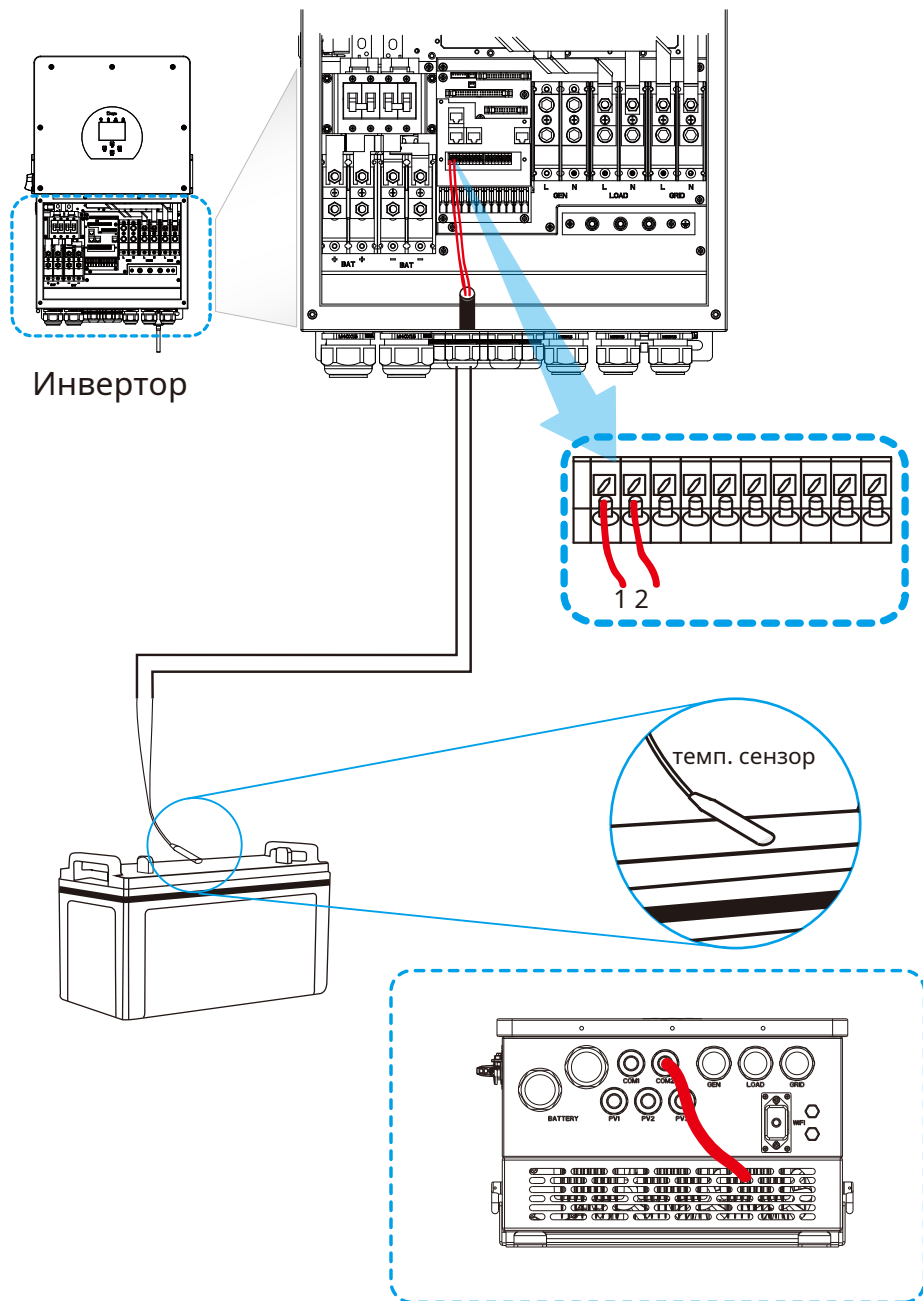

3.4 Връзка към мрежата и връзка за резервен товар

- Преди да се свържете към мрежата, моля, инсталирайте отделен АС прекъсвач между инвертора и мрежата. Освен това се препоръчва да се инсталира АС прекъсвач между резервния товар и инвертора. Това ще гарантира, че инверторът може да бъде сигурно изключен по време на поддръжката и напълно защитен от свръхток.
- Има три клемни блока с маркировки "Grid", "Load" и "GEN". Моля, не свързвайте неправилно входните и изходните конектори.





Цялото окабеляване трябва да се извърши от квалифициран персонал. Много е важно за безопасността на системата и ефективната работа да използвате подходящ кабел за АС входна връзка. За да намалите риска от нараняване, моля, използвайте подходящия препоръчан кабел, както е показано по-долу.

<i>Модел</i>	<i>Размер на проводника</i>	<i>Кабел (mm²)</i>	<i>Стойност на въртящия момент (макс.)</i>
12/14/16KW	2AWG	35	18,6Nm

Таблица 3-3 Препоръчителен размер за АС проводници

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да внедрите АС входно/изходна връзка:

1. Преди да направите връзка към мрежата, товара и Gen порта, не забравяйте първо да изключите захранващия кабел или разединителя.
2. Отстранете изолационната втулка с дължина 10 mm, развийте болтовете, поставете проводниците според полюсите, посочени на клемния блок, и затегнете клемните винтове. Уверете се, че връзката е пълна.

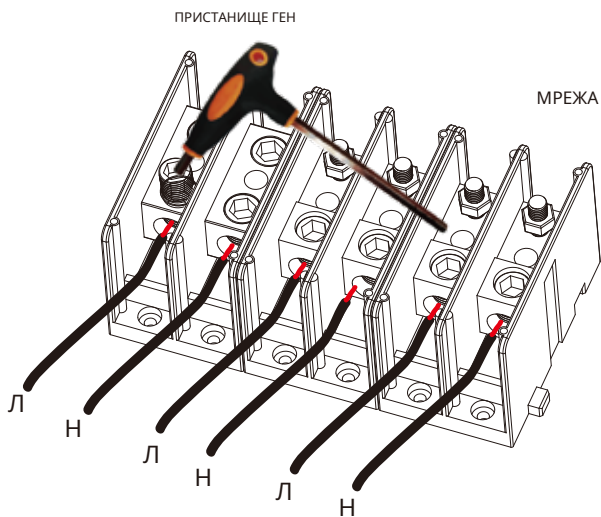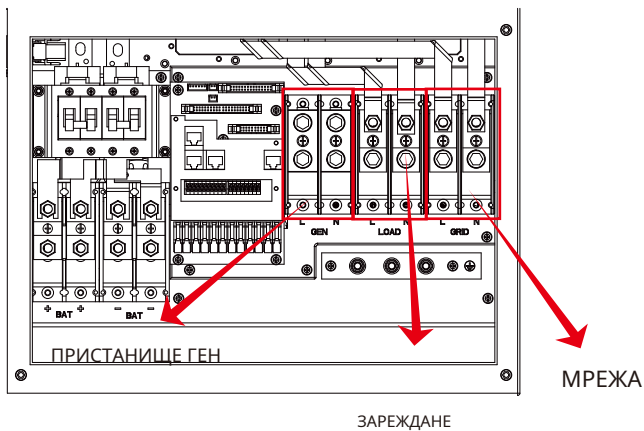



Уверете се, че източникът на променливотоково захранване е изключен, преди да започнете да го свързвате към устройството.

- След това вкарайте AC изходните проводници според поляритетите, посочени на клемния блок, и затегнете клемата. Не забравяйте също да свържете съответните N проводници и PE проводници към съответните клемни.
- Уверете се, че кабелите са здраво свързани.
- Уреди като климатик се нуждаят от поне 2-3 минути за рестартиране, тъй като е необходимо да има достатъчно енергия за балансиране на хладилния газ вътре във веригата. Ако възникне недостиг на захранване и той се възстанови за кратко време, това ще причини повреда на вашите свързани уреди. За да предотвратите този вид повреда, моля, проверете производителя на климатика дали е оборудван с функция за забавяне преди инсталиране. В противен случай този инвертор ще задейства грешка при претоварване и ще прекъсне мощността, за да защити вашия уред, но понякога причинява вътрешна повреда на климатика

3.5 PV връзка

Преди да свържете фотоволтаични модули, моля, инсталирайте отделно DC прекъсвач между инвертора и фотоволтаичните модули. Много е важно за безопасността на системата и ефективната работа да се използва подходящ кабел за свързване на PV модула. За да намалите риска от нараняване, моля, използвайте правилния препоръчителен размер на кабела, както е показано по-долу.

<i>Модел</i>	<i>Размер на проводника</i>	<i>Кабел (mm²)</i>
12/14/16KW	10AWG	6

Таблица 3-4 Размер на кабела



Когато използвате фотоволтаични модули, моля, уверете се, че PV+ и PV- не могат да бъдат свързани към земята.



Изисква се да се използва PV разклонителна кутия със защита от пренапрежение. В противен случай това ще причини повреда на инвертора, когато се появи мъгляна върху фотоволтаичните модули.

3.5.1 Избор на фотоволтаичен модул:

Когато избирате подходящи фотоволтаични модули, моля, не забравяйте да вземете предвид следните параметри:

- 1) Напрежението на отворена верига (Voc) на фотоволтаичните модули не надвишава макс. Напрежение на отворена верига на фотоволтаичната матрица на инвертора.
- 2) Напрежението на отворена верига (Voc) на фотоволтаичните модули трябва да бъде по-високо от min. стартово напрежение.


Инверторен модел	12KW	14KW	16KW
PV входно напрежение	370V (150V~425V)		
Диапазон на напрежението на фотоволтаичната матрица MPPT	150V-425V		
Брой MPP тракери	2	3	3
Брой низове на MPP тракер	2+2	2+2+2	2+2+2

Диаграма 3-5

3.5.2 Съвързване на проводник на фотоволтаичен модул:


Моля, следвайте стъпките по-долу, за да внедрите свързване на фотоволтаичен модул:

1. Отстранете изолационната втулка 10 mm за положителни и отрицателни проводници.
2. Препоръчваме да поставите накрайници за връзки на краищата на положителни и отрицателни проводници с подходящ инструмент за кримпване.
3. Проверете правилния поляритет на кабелната връзка от фотоволтаичните модули и фотоволтаичните входни конектори. След това свържете положителния полюс (+) на свързващия проводник към положителния полюс (+) на PV входния конектор. Свържете отрицателния полюс (-) на свързващия проводник към отрицателния полюс (-) на PV входния конектор. Затворете превключвателя и се уверете, че кабелите са добре фиксирани.

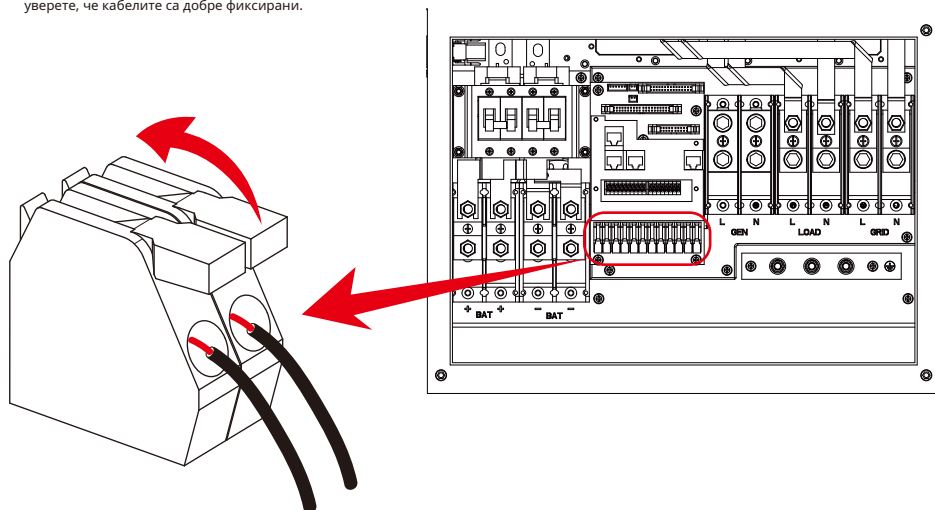


3.6 СТ връзка

(Регион: ЕС)

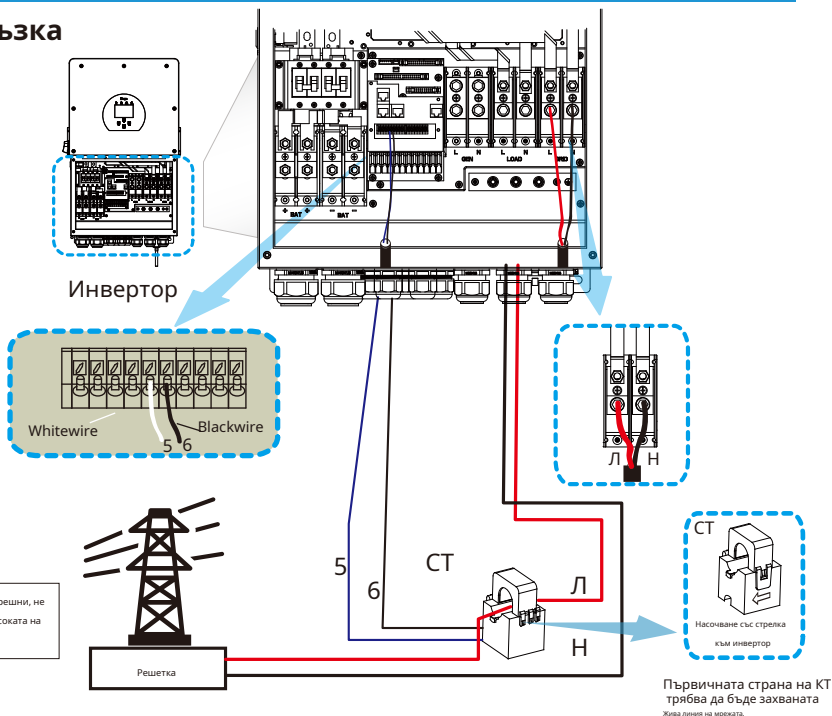

3.6.1 Съвързване на измервателния уред

(Регион: ЕС)

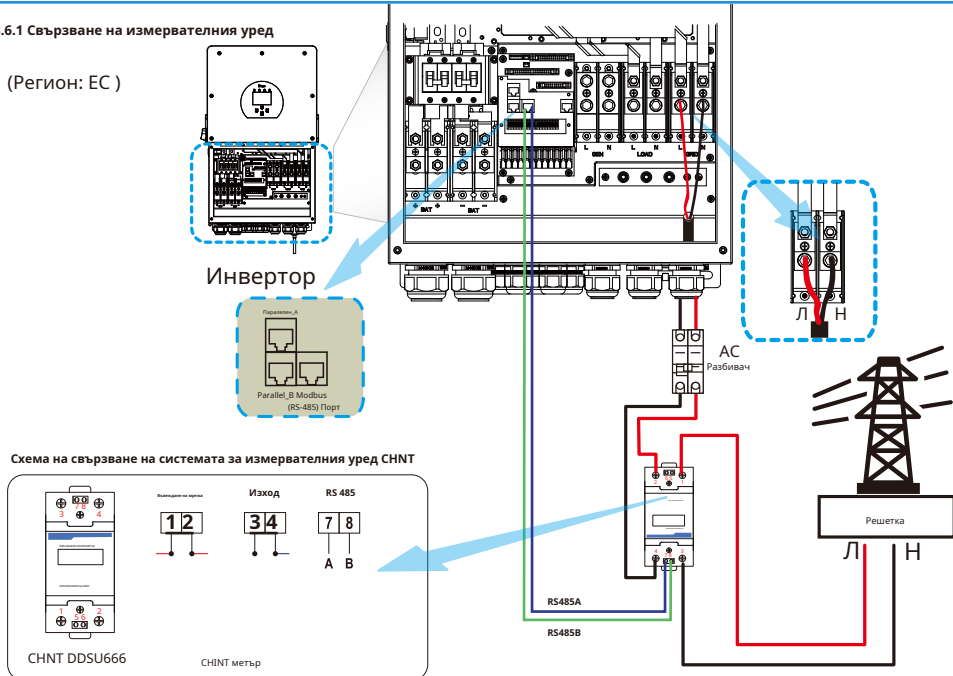



Забележка:

Когато инверторът е в състояние извън мрежата, линията N трябва да бъде свързана към земята.




Забележка:

При окончателната инсталация с оборудването трябва да се инсталира прекъсвач, сертифициран съгласно IEC 60947-1 и IEC 60947-2.



3.7 Заземяване (задължително)

Заземителният кабел трябва да бъде свързан към заземителната плоча от страната на мрежата, което предотвратява токов удар, ако оригиналният защитен проводник се повреди.

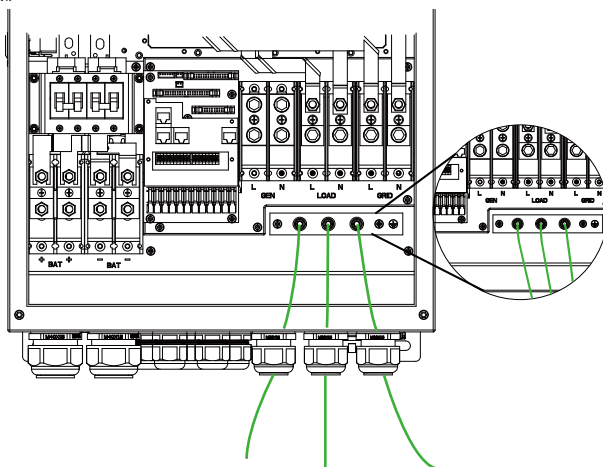

3.8 WIFI връзка


За конфигуриране на Wi-Fi щепсел, моля, вижте илюстрациите на Wi-Fi щепсел.

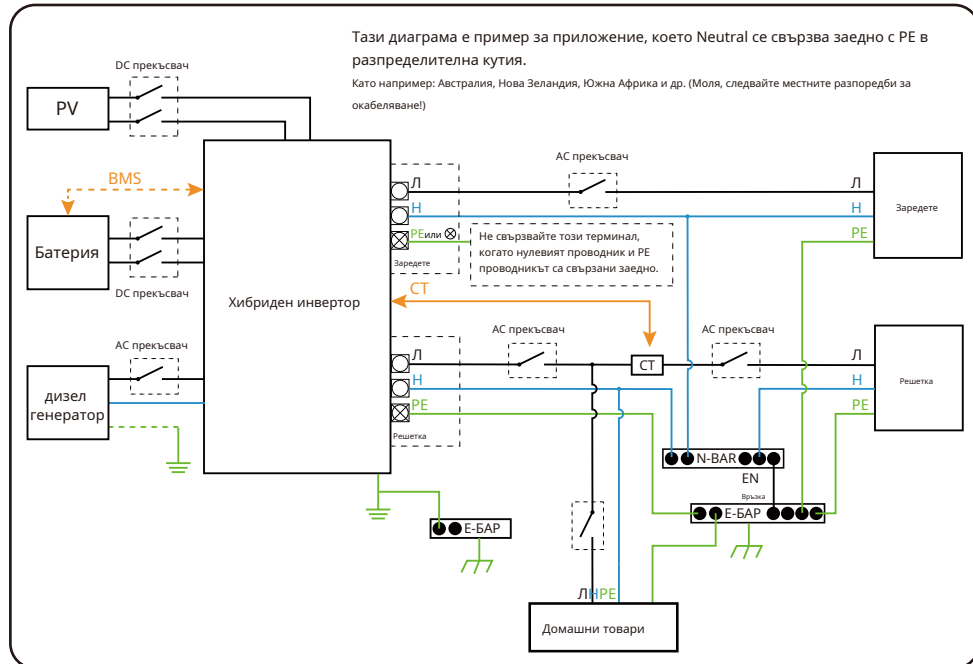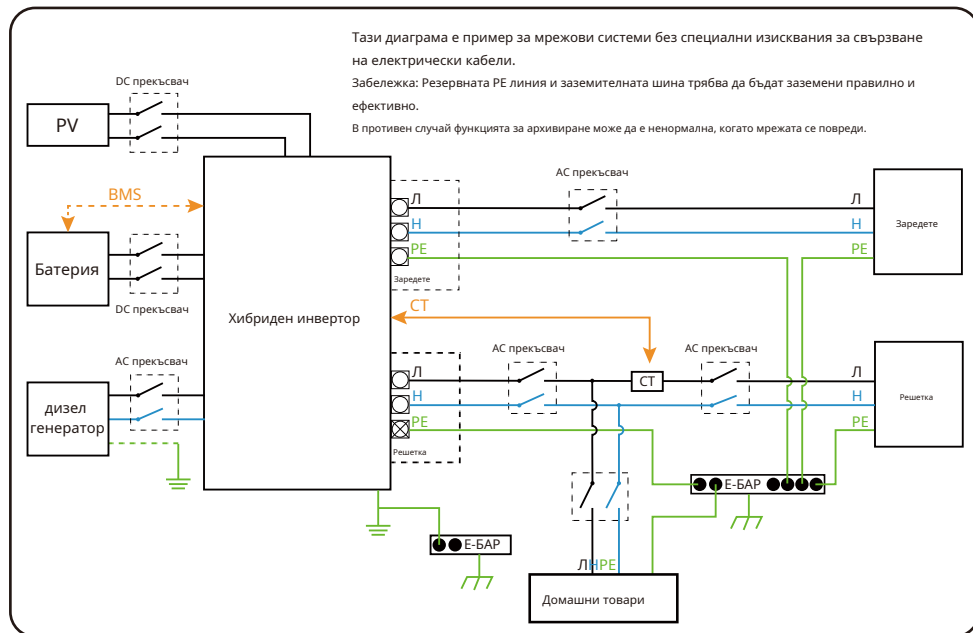

3.10 Типична схема на приложение на дизелов генератор

(Регион: EC)

— MOXE — Lwire — Nwire — PEwire

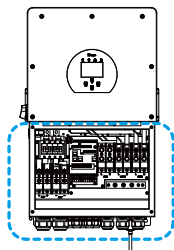


Инвертор

① DC Breaker за батерия
SUN12K-SG-EU: 300ADC къртач
SUN14K-SG-EU: 300ADC къртач
SUN16K-SG-EU: 350ADC къртач

② AC Breaker for genport
SUN12K-SG-EU: 200AAC къртач
SUN14K-SG-EU: 200AAC къртач
SUN16K-SG-EU: 200AAC къртач

③ AC прекъсвач за резервен товарен порт
SUN12K-SG-EU: 200AAC прекъсвач
SUN14K-SG-EU: 200AAC прекъсвач
SUN16K-SG-EU: 200AAC прекъсвач

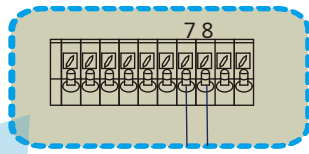


G-start (7,8): сигнал за сух контакт за стартиране на дизеловия генератор.



реле

Ж С
GS (сигнал за стартиране на дизел генератор)

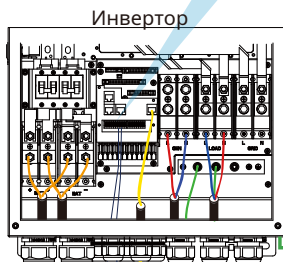


Инвертор

Земя



Сигнална линия за дистанционно управление



③

майстор



Батерия
роб



Батерия



Генератор

PE NL




BackupLoad

3.11 Схема на еднофазно паралелно свързване


(Регион: EC)

— MOЖЕ — Lwire — Nwire — PEwire

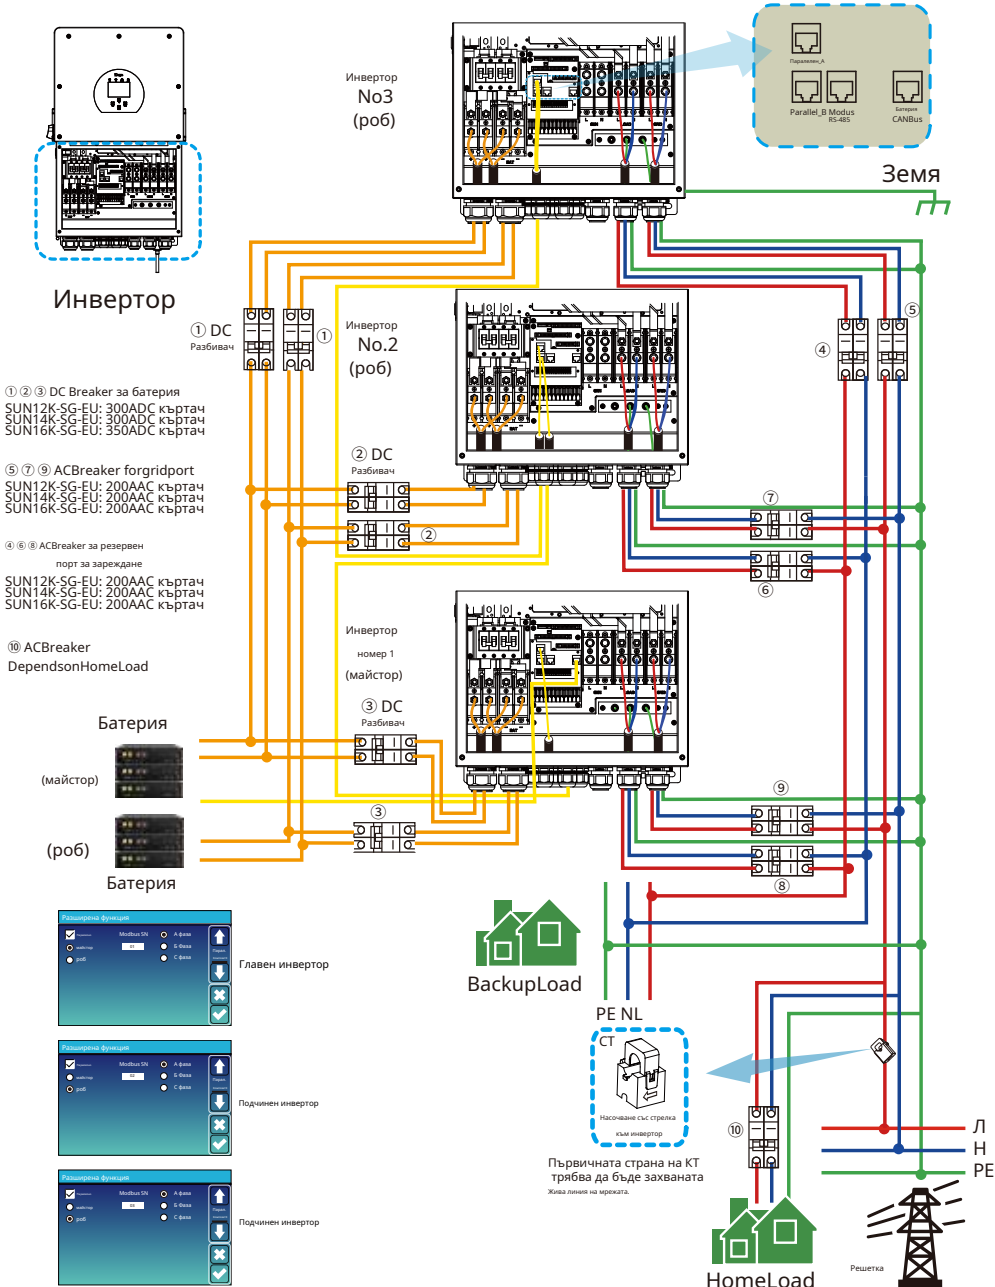

(Регион: EC)

— МОЖЕ — Lwire — Nwire — PEwire

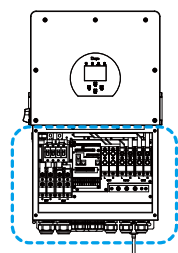

Инвертор

① DC Разбивач



① ② ③ DC Breaker за батерия
SUN12K-SG-EU: 300ADC къртач
SUN14K-SG-EU: 300ADC къртач
SUN16K-SG-EU: 350ADC къртач

⑤ ⑦ ⑨ ACBreaker за GENport
SUN12K-SG-EU: 200AAC къртач
SUN14K-SG-EU: 200AAC къртач
SUN16K-SG-EU: 200AAC къртач

④ ⑥ ⑧ ACBreaker за резервен порт за зареждане


SUN12K-SG-EU: 200AAC къртач
SUN14K-SG-EU: 200AAC къртач
SUN16K-SG-EU: 200AAC къртач

Инвертор No3 (роб)

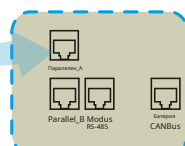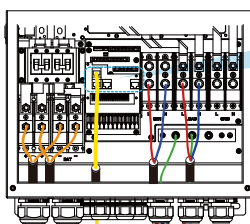


Земя

Инвертор No.2 (роб)

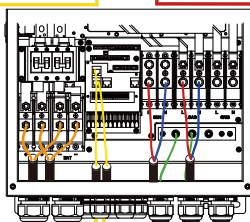

② DC Разбивач

Инвертор номер 1 (майстор)

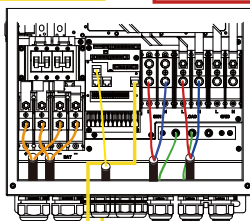

③ DC Разбивач

Батерия

(майстор)



(роб)

Батерия






Генератор

PE NL

Главен инвертор

Подчинен инвертор

Подчинен инвертор

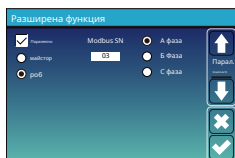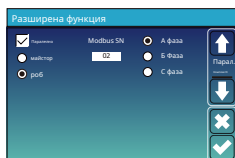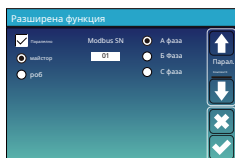

BackupLoad

4. ЕКСПЛОАТАЦИЯ

4.1 Включване/изключване на захранването

След като устройството е правилно инсталирано и батериите са свързани добре, просто натиснете бутона за включване/ изключване (разположен от лявата страна на кутията), за да включите устройството. Когато системата е свързана без батерия, но се свързва или с PV, или с мрежата, и бутонът за ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ е изключен, LCD ще свети (дисплей ще показва ИЗКЛЮЧЕНО). При това състояние, когато включите Бутон ВКЛ./ИЗКЛ. и изберете БЕЗ батерия, системата може да продължи да работи.

4.2 Панел за работа и дисплей

Панелът за работа и дисплей, показан в диаграмата по-долу, е на предния панел на инвертора. Той включва четири индикатора, четири функционални клавиша и LCD дисплей, показващ работното състояние и информация за входната/изходната мощност.

<i>LED индикатор</i>		<i>Съобщения</i>
DC	Зелена LED непрекъсната светлина	PV връзка нормална
AC	Зелена LED непрекъсната светлина	Нормална връзка с мрежата
нормално	Зелена LED непрекъсната светлина	Инверторът работи нормално
Аларма	Червена LED непрекъсната светлина	Неизправност или предупреждение

Диаграма 4-1 LED индикатори


<i>Функционален ключ</i>	<i>Описание</i>
Esc	За да излезете от режим на настройка
нагоре	За да преминете към предишния избор
Надолу	За да преминете към следващия избор
Въведете	За да потвърдите избора

Диаграма 4-2 Функционални бутони

5. Икони на LCD дисплея

5.1 Основен екран

LCD е сензорен екран, долният екран показва общата информация за инвертора.

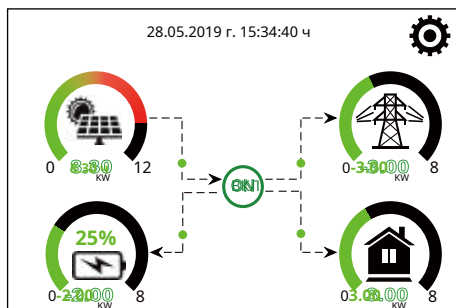

1. Иконата в центъра на началния екран показва, че системата работи нормално. Ако се превърне в "сотм./ F01~F64", това означава, че инверторът има грешки в комуникацията или други грешки, съобщението за грешка ще се покаже под тази икона (грешки F01-F64, подробна информация за грешка може да се види в системните аларми меню).


2. В горната част на екрана е ⚙️ аз.

3. Икона за настройка на системата, натиснете този бутон за настройка, можете да влезете в екрана за настройка на системата, който включва основна настройка, настройка на батерията, настройка на мрежата, режим на работа на системата, използване на порта на генератора, разширена функция и Li-Ba ⚡️ информация.

4. Основният екран, показващ информацията, включително слънчева енергия, мрежа, натоварване и батерия. Той също така показва посоката на енергийния поток чрез стрелка. Когато мощността е приблизително високо ниво, цветът на панелите ще се промени от зелен на червен, така че информацията за системата да се показва ярко на главния екран.

- PV мощността и мощността на натоварване винаги остават положителни.
- Отрицателна мощност на мрежата означава продажба на мрежата, положителна означава получаване от мрежата.
- Отрицателна мощност на батерията означава зареждане, положителна означава разреждане.

5.1.1 Диаграма на операциите на LCD

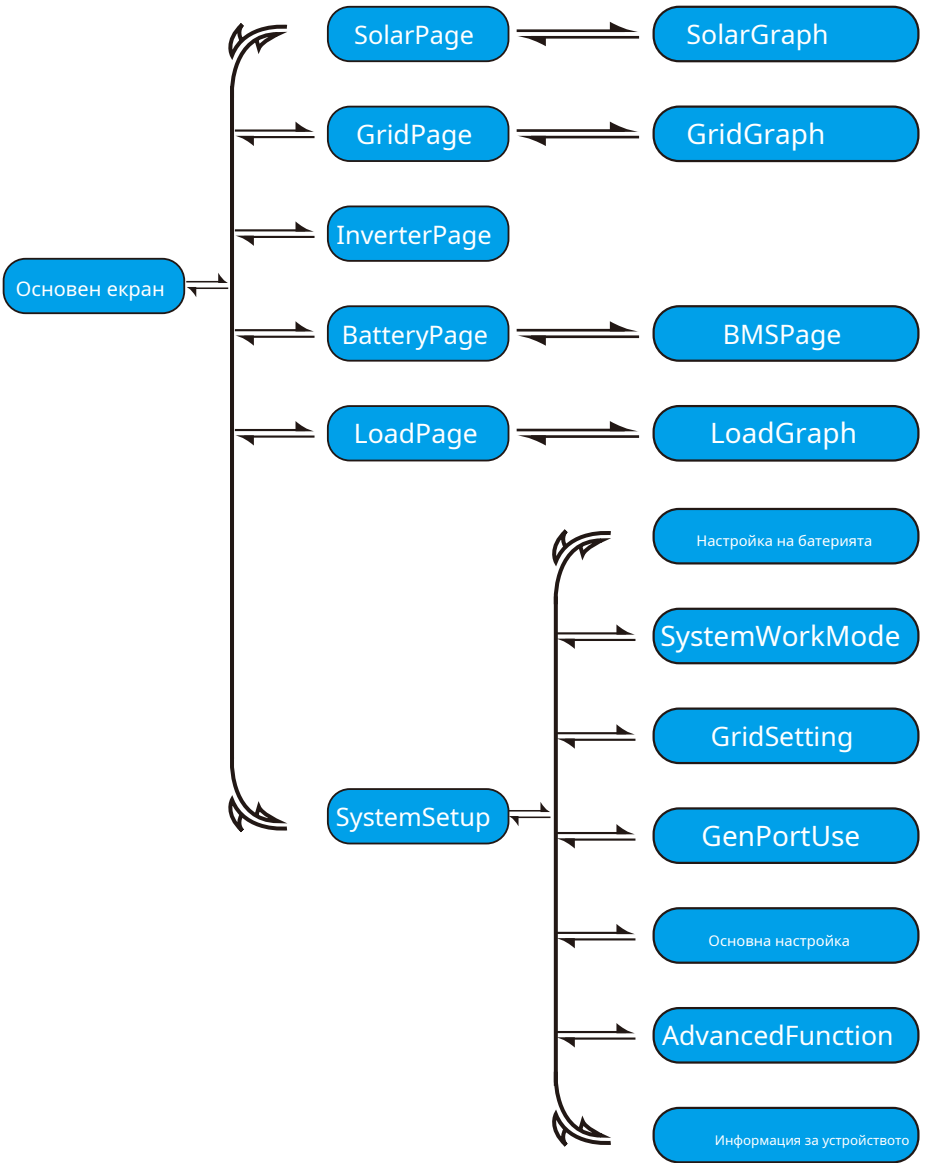


5.2 Крива на слънчевата мощност



Това е страницата с подробности за соларния панел.


- ① Генериране на слънчеви панели.
- ② Напрежение, ток, мощност за всеки MPPT.
- ③ Енергия от слънчевия панел за ден и общо.

Натиснете бутона „Енергия“, за да влезете в страницата с кривата на мощността.

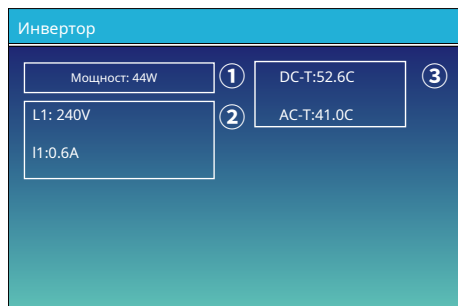

Това е страница с подробности за инвертора.


- ① Инверторно генериране.
- ② Напрежение, ток, мощност за всяка фаза.
- ③ * DC-T: средна DC-DC температура,
AC-T: средна температура на радиатора.
* Забележка: тази част информация не е налична за някои LCD FW.

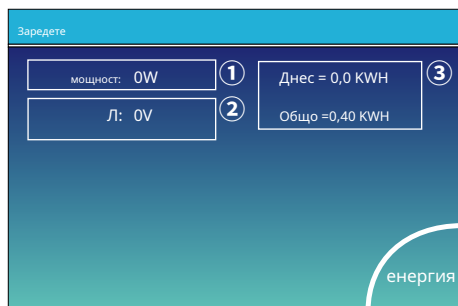

Това е страница с подробности за резервно натоварване.

- ① Резервно захранване.
- ② Напрежение, мощност за всяка фаза.
- ③ Резервна консумация за ден и общо.

Натиснете бутона „Енергия“, за да влезете в страницата с кривата на мощността.

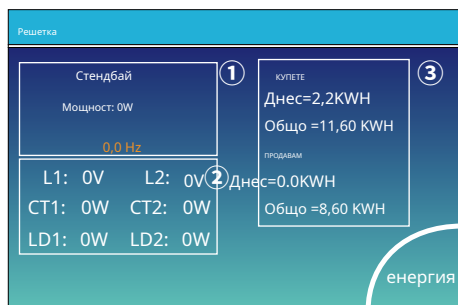

Това е страница с подробности за мрежата.

- ① Състояние, мощност, честота.
- ② L1&L2: Напрежение за всяка фаза
CT1&CT2: Мощност на външен сензор за ток
LD1&LD2: Мощност на вътрешен сензор за ток.
- ③ КУПУВА: Енергия от мрежата към инвертора,
ПРОДАВА: Енергия от инвертора към товара.

Натиснете бутона „Енергия“, за да влезете в страницата с кривата на мощността.

5.4 Меню за настройка на системата



Това е страницата за настройка на системата.

5.5 Меню за основни настройки



Фабрично нулиране:Нулирайте всички параметри на инвертора.

Заклучване на всички промени:Активирайте това меню за настройка на параметри, които изискват заключване и не могат да бъдат настроени. Преди да извършите успешно фабрично нулиране и заключване на системите, за да запазите всички промени, трябва да въведете парола, за да активирате настройката.

Паролата за фабричните настройки е 9999, а за заключване е 7777.




Фабрично нулиране на PassWork: 9999

Заклучете всички промени PassWork: 7777

Самопроверка на системата: след като маркирате този елемент, трябва да въведете паролата.

Паролата по подразбиране е 1234

5.6 Меню за настройка на батерията

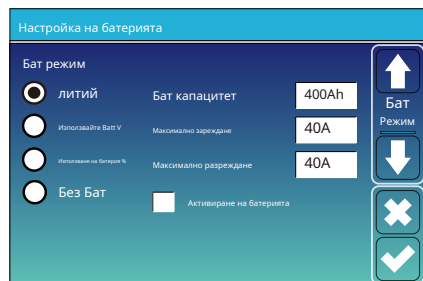

Капацитет на батерията:той казва на хибридни инвертор Deye да знае размера на вашата батерия.

Използвайте Ва V:Използвайте напрежението на батерията за всички настройки (V).

Използвайте Ва %:Използвайте Ва % energy SOC за всички настройки (%).


Макс. Зареждане/разреждане:Максимален ток на зареждане/разреждане на батерията (0-115A за 5KW модел, 0-90A за 3,6KW модел). За AGM и Flooded препоръчваме Ah размер на батерията x 20% = ампера за зареждане/разреждане.

· За литий препоръчваме размер на батерията Ah x 50% = ампера за зареждане/разреждане.

· За гел следвайте инструкциите на производителя.

Без БаФ:Маркирайте този елемент, ако към системата не е свързана батерия.

Активна батерия:Тази функция ще помогне за възстановяване на батерия, която е прекалено разредена чрез бавно зареждане от соларния масив или мрежа.

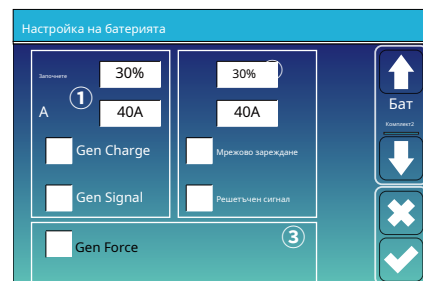

Това е страницата за настройка на батерията. ① ③

Начало =30%:Процент SOC при 30% система автоматично ще стартира свързан генератор за зареждане на батерията.

A = 40A:Скорост на зареждане от 40 A от свързания генератор в амperi.

Gen такса:използва генераторния вход на системата, за да зарежда батерията от свързан генератор.

Gen сигнал:Нормално отворено реле, което се затваря, когато състоянието на сигнала Gen Start е активно.

Gen Force:Когато генераторът е свързан, той е принуден да стартира генератора, без да отговаря на други условия.


Това е Grid Charge, трябва да изберете.②

Начало =30%:Няма полза, Само за персонализиране.

A = 40A:Той показва тока, който мрежата зарежда батерията.

Мрежова такса:Това показва, че мрежата зарежда батерията.

Сигнал на мрежата:Деактивиране.

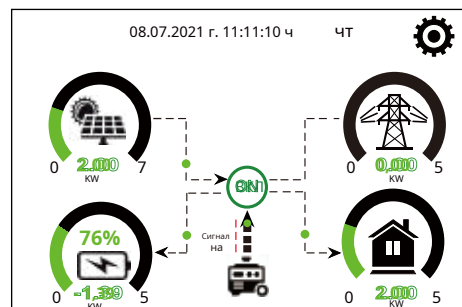

Тази страница указва на фотоволтаичния и дизеловия генератор захранването на товара и батерията.

Генератор

Мощност: 1392W Днес = 0,0 KWH
Общо =2,20 KWH

L1: 228V

Честота: 50.0Hz

Тази страница показва изходното напрежение на генератора, честотата, мощността. И колко енергия се използва от генератора.

Настройка на батерията

Литиев режим: 00

Изключване: 10%

Ниска батерия: 20%

Рестартирайте: 40%

↑ Бат
↓
✕
✓

Литиев режим: Това е BMS протокол. Моля, направете справка с документа (Одобрена батерия).

Изключване 10%: Това показва, че инверторът ще се изключи, ако SOC е под тази стойност.

Нисък Ваφ 20%: Това показва, че инверторът ще алармира, ако SOC е под тази стойност.

Рестартирайте 40%: Напрежението на батерията при 40% променлив ток ще се възобнови.

Настройка на батерията

Попълви V: ① 53,6V

Абсорбция V: 57,6V

Изравняване V: 57,6V

Дни за изравняване: 30 дни

Часове за изравняване: 3,0 часове

Изключване: ③ 20%

Ниска батерия: 35%

Рестартирайте: 50%

TEMPCO (mV/C/клетка): ② -5

Batt Resistance: 25 mOhms

↑ Бат
↓
✕
✓

Има 3 етапа на зареждане на батерията. ①

Това е за професионални монтажници, можете да го запазите, ако не знаете. ②

Изключване 20%: Инверторът ще се изключи, ако SOC е под тази стойност.

Нисък Ваφ 35%: Инверторът ще алармира, ако SOC е под тази стойност. ③

Рестартирайте 50%: SOC на батерията при 50% променлив ток ще се възобнови.

Препоръчителни настройки на батерията

Тип батерия	Етап на абсорбция	Плаващ етап	Стойност на въртящия момент (на всеки 30 дни по 3 часа)
AGM (или PCC)	14,2 v (57,6 v)	13.4v (53.6v)	14,2 v (57,6 v)
Гел	14.1v (56.4v)	13,5 v (54,0 v)	
Мокър	14.7v (59.0v)	13.7v (55.0v)	14.7v(59.0v)
ЛИТИЙ	Следвайте неговите BMS параметри на напрежение		

5.7 Меню за настройка на работния режим на системата

Режим на работа на системата

Първо продавам 8000 Малка слънчева мощност

Нулево експортиране за зареждане Слънчева Продажба

Нулев износ към СТ Слънчева Продажба

Максимална сила на продажба 8000 Мощност с нулев износ 20

Енергиен модел BattFirst Зарежи първо

Grid Peak Shaving 8000 Мощност

↑ работа Режим1
↓
✕
✓

Режим на работа


Първо продавам: Този режим позволява на хибридният инвертор да продава обратно на мрежата излишната мощност, произведена от слънчевите панели.

Ако употребата е активна, енергията от батерията също може да бъде продадена в мрежата.


Фотоволтаичната енергия ще се използва за захранване на товара и за зареждане на батерията и след това излишната енергия ще потече към мрежата. Приоритетът на източника на захранване за товара е както следва:

1. Слънчеви панели.
2. Решетка.
3. Батерии (достигнат е непрограмируем % разряд).

Нулево експортиране за зареждане: Хибридният инвертор ще осигури захранване само на свързания резервен товар. Хибридният инвертор нито ще осигурява захранване на домашния товар, нито ще продава енергия на мрежата. Вграденият СТ ще открие мощността, която тече обратно към мрежата и ще намали мощността на инвертора само за захранване на локалния товар и зареждане на батерията.

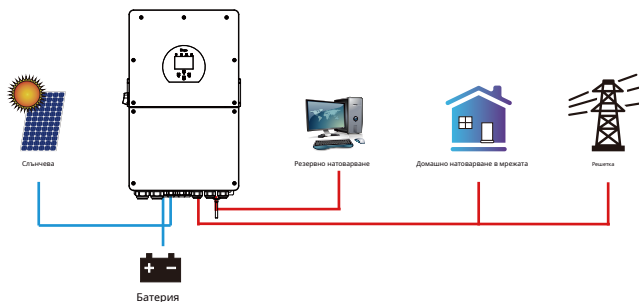

Нулев експорт към СТ: Хибридният инвертор не само ще осигури захранване на свързания резервен товар, но също така ще даде захранване на свързания домашен товар. Ако PV мощността и мощността на батерията са недостатъчни, ще се използва енергия от мрежата като добавка. Хибридният инвертор няма да продава енергия на мрежата. В този режим е необходим КТ. Методът на инсталиране на СТ, моля, вижте глава 3.6 СТ Connection. Външният СТ ще открие мощността, която тече обратно към мрежата, и ще намали мощността на инвертора само за захранване на локалния товар, зареждане на батерията и домашно натоварване.

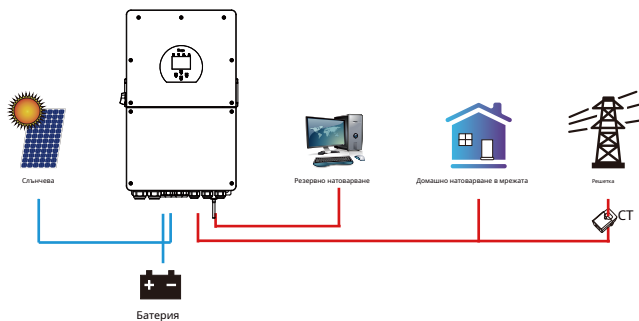

Слънчева продажба: "Solar sell" е за нулев износ за зареждане или нулев износ към СТ: когато този елемент е активен, излишната енергия може да бъде продадена обратно към мрежата. Когато е активен, приоритетното използване на фотоволтаичния източник на храняване е както следва: натоварване на потреблението и зареждане на батерията и подаване към мрежата.

Макс. продава мощност: Позволява максимална изходна мощност да тече към мрежата.

Мощност с нулев износ: за режим на нулев експорт, той показва изходната мощност на мрежата. Препоръчваме да го зададете на 20-100 W, за да сте сигурни, че хибридният инвертор няма да хранява мрежата.

Енергийна схема: PV приоритет на източника на храняване.

Баф Първо: PV мощността първо се използва за зареждане на батерията и след това се използва за храняване на товара. Ако PV мощността е недостатъчна, мрежата ще направи добавка за батерията и натоварването едновременно.

Първо зареждане: PV мощността първо се използва за храняване на товара и след това се използва за зареждане на батерията. Ако PV мощността е недостатъчна, мрежата ще направи добавка за батерията и натоварването едновременно.

Максимална слънчева мощност: разрешена максимална входна постоянна мощност.

Брсьнене на решетката: когато е активен, изходната мощност на мрежата ще бъде ограничена в рамките на зададената стойност. Ако мощността на натоварване надвиши позволената стойност, тя ще вземе фотоволтаична енергия и батерия като добавка. Ако Φ_{II} не може да отговори на изискването за натоварване, мощността на мрежата ще се увеличи, за да отговори на нуждите от натоварване.

Режим на работа на системата

Решетка	Ген	Време на използване		Сила на времето	Бат
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01:00 часа	5:00	8000	49,0V
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05:00 часа	9:00	8000	50,2 V
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	09:00 часа	13:00 часа	8000	50,9V
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13:00 часа	17:00 часа	8000	51,4V
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17:00 часа	21:00 часа	8000	47,1V
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21:00 часа	01:00 часа	8000	49,0V

Зареждане

↑ работа
↓ Режим2
✕
✓

Време на използване: използва се за програмиране кога да се използва мрежа или генератор за зареждане на батерията и кога да се разрези батерията за храняване на товара. Маркирайте само „Време на използване“, след което следните елементи (Мрежа, зареждане, Φ аз, храняване и т.н.) ще влязат в сила.

Забележка: когато сте в първи режим на продажба и щракнете върху Φ ме of use, мощността на батерията може да бъде продадена в мрежата.

Такса в мрежата: използвайте мрежата, за да заредите батерията за определен период.

Ген такса: използвайте дизелов генератор за зареждане на батерията за определен период от време.

Време: истински аз, диапазон от 01:00-24:00. **мощност:** Макс. разрешена мощност на разреждане на батерията. **Ва Φ (V или SOC %):** % на SOC на батерията или напрежение, когато действието трябва да се случи.

Режим на работа на системата

Решетка	Ген	Време на използване		Сила на времето	Бат
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01:00 часа	5:00	8000	80%
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05:00 часа	8:00	8000	40%
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	08:00 часа	10:00 часа	8000	40%
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10:00 часа	15:00 часа	8000	80%
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15:00 часа	18:00 часа	8000	40%
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18:00 часа	01:00 часа	8000	35%

Зареждане

↑ работа
↓ Режим2
✕
✓

Например:

По време на 01:00-05:00, когато SOC на батерията е под 80%, той ще използва мрежата за зареждане на батерията, докато SOC на батерията достигне 80%.

По време на 05:00-08:00 и 08:00-10:00, когато SOC на батерията е по-висок от 40%, хибридният инвертор ще разрези батерията, докато SOC достигне 40%.

По време на 10:00-15:00, когато SOC на батерията е по-висок от 80%, хибридният инвертор ще разрези батерията, докато SOC достигне 80%.

По време на 15:00-18:00, когато SOC на батерията е по-висок от 40%, хибридният инвертор ще разрези батерията, докато SOC достигне 40%.

По време на 18:00-01:00, когато SOC на батерията е по-висок от 35%, хибридният инвертор ще разрези батерията, докато SOC достигне 35%.

5.8 Меню за настройка на мрежата

Настройка на мрежата

Режим на решетка

- Общ стандарт
- UL1741 & IEEE1547
- CPUC ПРАВИЛО 21
- SRD-UL-1741

Тип решетка

- 220V монофазен
- 120/240V Разделена фаза
- 120/208V 3 фаза
- 120V монофазен

↑ Решетка
↓ Решетка
✕ Решетка
✓ Решетка

Моля, изберете правилния режим на решетка във вашия район. Ако не сте сигурни, моля, изберете Общ стандарт.

Моля, изберете правилния тип решетка във вашия район, в противен случай машината няма да работи или ще се повреди.

Настройка на мрежата

Честота на мрежата

- 50HZ
- 60HZ

Време за повторно свързване: 60S PF 1 000

Решетка HZ Висока: 53.0Hz Висок обем на мрежата: 265.0V

Решетка HZ Ниска: 49,0 Hz Обем на мрежата Нисък: 185.0V

INV Изходно напрежение: 220V, 230V, 200V, 240V

↑ Решетка
↓ Решетка
✕ Решетка
✓ Решетка

UL1741&IEEE1547, CPUC ПРАВИЛО 21, SRD-UL-1741

Няма нужда да настройвате функцията на този интерфейс.

Общ стандарт

Моля, изберете правилната честота на мрежата във вашия район.

Можете да поставите това в стойността по подразбиране.

Настройка на мрежата

Q(V) FW VW

V1:0.0V Q1:0.00 Fstart:0.00Hz Vstart:0.0V

V2:0.0V Q2:0.00 Fstop: 0.00Hz Vstop: 0.0V

V3:0.0V Q3:0.00 Изходна скорост на нарастване: 0,0%/s

V4:0.0V Q4:0.00 Изходна скорост на нарастване: 0,0%/s

↑ Решетка
↓ Решетка
✕ Решетка
✓ Решетка

Само за Калифорния.

Настройка на мрежата

L/HVRT L/HFRT

HV2:0,0V 0,16S

HV1:0,0V 0,16S HF2:0.00HZ 0,16S


LV1:0,0V 0,16S HF1:0.00HZ 0,16S

LV2:0,0V 0,16S LF1:0.00HZ 0,16S

LV3:0,0V 0,16S LF2:0.00HZ 0,16S

↑ Решетка
↓ Решетка
✕ Решетка
✓ Решетка

Само за Калифорния.

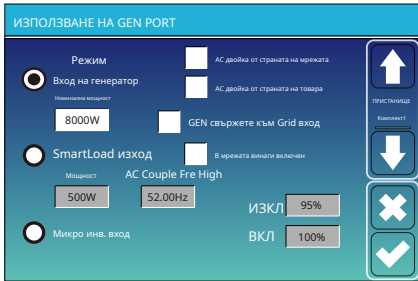

Номинална входна мощност на генератора:позволен Макс. захранване от дизел генератор.

GEN свързване към входа на мрежата:свържете дизеловия генератор към входния порт на мрежата.

Изход за интелигентно натоварване:Този режим използва входната връзка Gen като изход, който получава захранване само когато SOC и PV мощността на батерията са над програмирем от потребителя праг.

напр. Мощност=500W, ВКЛ.: 100%, ИЗКЛ.=95%:Когато PV мощността надвиши 500 W и SOC на батерията достигне 100%, Smart Load Port ще се включи автоматично и ще захранва свързания товар. Когато батерията на батерията SOC < 95% или фотоволтаична мощност < 500 w, Smart Load Port ще се изключи автоматично.

Smart Load OFF Ва

- SOC на батерията, при който интелигентното натоварване ще се изключи.

Smart Load ON Ва

- SOC на батерията, при която интелигентното натоварване ще се включи. Също така входната фотоволтаична мощност трябва да надвишава зададената стойност (мощност) едновременно и тогава интелигентното натоварване ще се включи.

В мрежата винаги включено:Когато щракнете върху „on Grid always on“ интелигентното натоварване ще се включи, когато мрежата е налице.

Микро инв вход:За да използвате входния порт на генератора като микроинвертор на входа на мрежовия инвертор (AC свързан), тази функция ще работи и с инвертори, свързани с мрежата.

* **Микро инв. вход ИЗКЛ:** когато SOC на батерията надвиши зададената стойност, Microinverter или мрежовият инвертор ще се изключи. * **Микро инв. вход ВКЛ:** когато SOC на батерията е по-нисък от зададената стойност, Microinverter или мрежовият инвертор ще започне да работи.

AC Couple Fre High:Ако изберете "Micro Inv input", тъй като SOC на батерията достига постепенно зададената стойност (OFF), по време на процеса, изходната мощност на микроинвертора ще намалява линейно. Когато SOC на батерията се изравни със зададената стойност (OFF), честотата на системата ще стане стойността на настройка (AC двойка Fre висока) и микроинверторът ще спре да работи. * **Прекъсване на износа на MI към мрежата:**Спрете изнасянето на енергия, произведена от микроинвертора, към мрежата. * **Забележка:** Micro Inv Input OFF и On е валиден само за някои определени версии на FW.

* **AC двойка от страната на товара:** свързване на изхода на мрежовия инвертор към товарния порт на хибридният инвертор. В това

В дадена ситуация хибридният инвертор няма да може да покаже правилно мощността на товара. * **AC двойка от страната на мрежата:** тази функция е запазена. * **Забележка:** Някои версии на фирмуера нямат тази функция.

Разширена функция

Слънчева дъгова грешка ВКЛ. Резервно забавяне: 0S

Инвертор на АС/ДВ Ген писмово бръснене


Самопроверка на системата СТ изпълнение: 2000 r:1

DRM

Сигнал ISLAND MODE

BMS_Err_Stop

↑
Функция
↓
×
✓

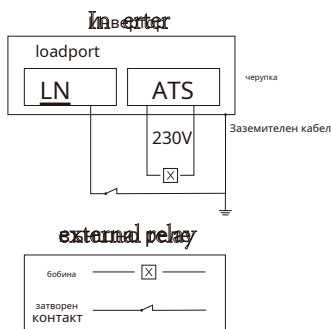

Слънчева дъгова грешка ВКЛ. Това е само за САЩ. **Самопроверка на системата:** Деактивиране, това е само за завода. **Gen Peak-бръснене:** Активиране. Когато мощността на генератора надвиши номиналната му стойност, инверторът ще осигури резервната част, за да гарантира, че генераторът няма да се претовари.

DRM: За стандарт AS4777 **Забавяне на архивирането:** (0-300)S регулируем **BMS_Err_Stop:** Когато е активна, ако BMS на батерията не успее да комуникира с инвертора, инверторът ще спре да работи и ще съобщи за грешка.

Режим на сигнален остров: когато инверторът се свърже с мрежата, ATS портът ще изведе 230 Vac и се използва за прекъсване на земната неутрална връзка (линия на товарния порт N) чрез свързване на външно реле. Когато инверторът се изключи от мрежата, напрежението на ATS порта ще бъде 0 и връзката земя-неутрална остава включена. Повече подробности, моля, вижте лявата снимка.

Разширена функция

Паралелно Modbus SN: 00 А фаза

мейстор Б фаза

роб С фаза

Ex_Meter за CT

А фаза

Б фаза

С фаза

↑
Парал.
↓
×
✓

Ex_Meter за CT: когато сте в трифазна система с трифазен електромер CHNT (DTSU666), щракнете върху съответната фаза, където е свързан хибриден инвертор. например, когато изходът на хибридният инвертор се свърже към фаза А, щракнете върху фаза А.

5.9 Меню за настройка на информация за устройството

YmpreSinfo.
HMI Ver0302

1	5	2.5A	0.33V	19.10A	31.0C	52.0%	26.0A	25.5A	25.0A	0 0 0
2	6	0.00V	0.00A	0.0C	0.0%	0.0Ah	0.0V	0.0A	0 0 0	
3	7	0.00V	0.00A	0.0C	0.0%	0.0Ah	0.0V	0.0A	0 0 0	
4	8	0.00V	0.00A	0.0C	0.0%	0.0Ah	0.0V	0.0A	0 0 0	
5	9	0.00V	0.00A	0.0C	0.0%	0.0Ah	0.0V	0.0A	0 0 0	
6	10	0.00V	0.00A	0.0C	0.0%	0.0Ah	0.0V	0.0A	0 0 0	
7	11	0.00V	0.00A	0.0C	0.0%	0.0Ah	0.0V	0.0A	0 0 0	
8	12	0.00V	0.00A	0.0C	0.0%	0.0Ah	0.0V	0.0A	0 0 0	
9	13	0.00V	0.00A	0.0C	0.0%	0.0Ah	0.0V	0.0A	0 0 0	
10	14	0.00V	0.00A	0.0C	0.0%	0.0Ah	0.0V	0.0A	0 0 0	
11	15	0.00V	0.00A	0.0C	0.0%	0.0Ah	0.0V	0.0A	0 0 0	

Navigation buttons: Up, Down, Left, Right, Enter, Exit.


Тази страница показва ID на инвертора, **enter** версия и аларма Inv кодове.

HMI:LCD версия


ОСНОВЕН:Контролен панел FW версия

6. Режим


Режим I: Основен

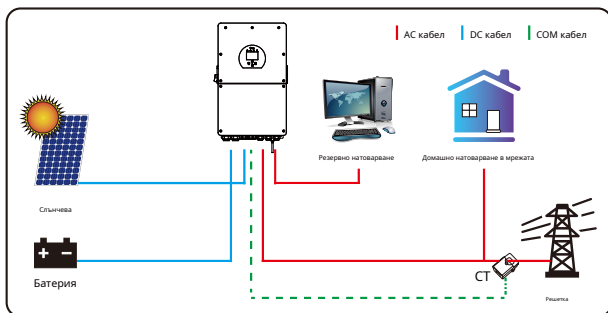



Режим II: С генератор

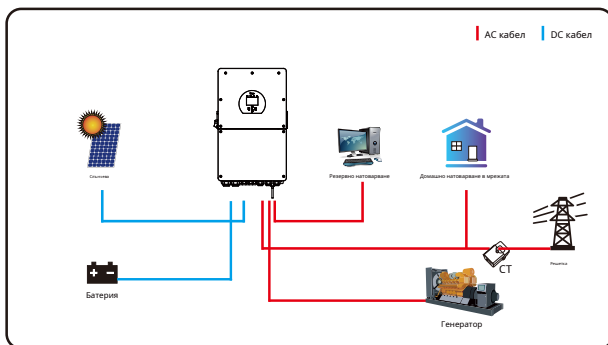


Режим III: C Smart-Load

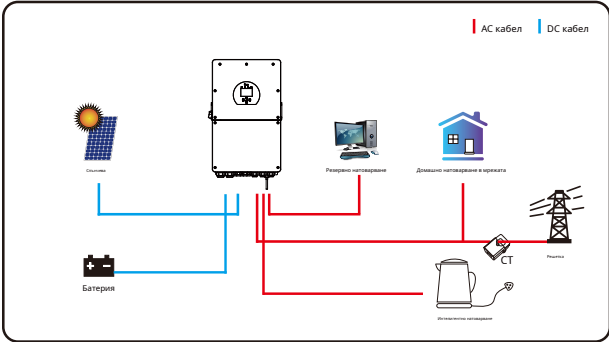

Режим IV: AC двойка

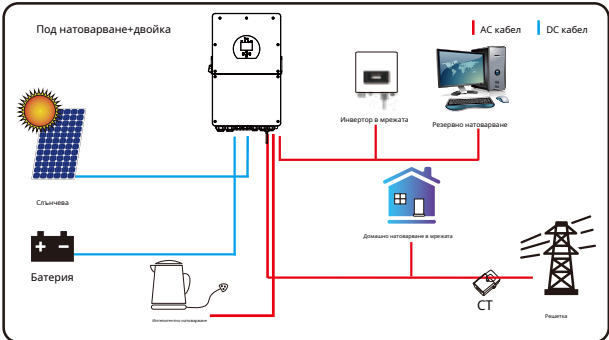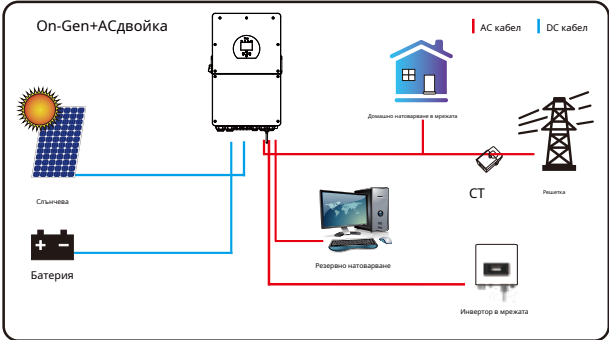

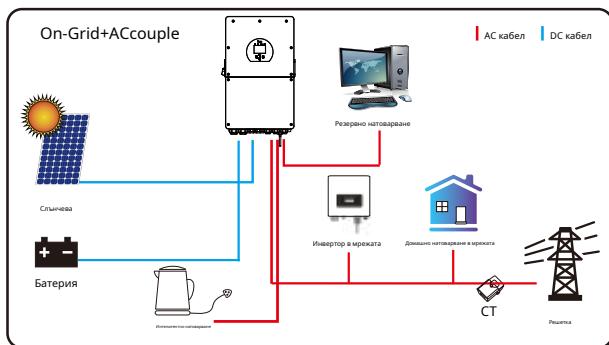

Мощността с 1-ви приоритет на системата винаги е фотоволтаичната мощност, а мощността с 2-ри и 3-ти приоритет ще бъде батерията или мрежата според настройките. Последното резервно захранване ще бъде генераторът, ако е наличен.

7. Информация за грешки и обработка

Инверторът за съхранение на енергия е проектиран в съответствие със стандарта за работа в мрежа и отговаря на изискванията за безопасност и изискванията за електромагнитна съвместимост. Преди да напусне фабриката, инверторът преминава през няколко строги теста, за да се гарантира, че инверторът може да работи надеждно.



Ако някое от съобщенията за грешка, изброени в Таблица 7-1, се появи на вашия инвертор и грешката не е отстранена след рестартиране, моля, свържете се с вашия местен дилър или сервизен център. Трябва да имате готова следната информация.

1. Сериен номер на инвертора;
2. Дистрибутор или сервиз на инвертора;
3. Дата на генериране на електроенергия в мрежата;
4. Описанието на проблема (включително кода за неизправност и състоянието на индикатора, показани на LCD дисплея) е възможно най-подробно.
5. Вашата информация за контакт. За да ви дадем по-ясна представа за информацията за грешките на инвертора, ние ще изброим всички възможни кодове за грешки и техните описания, когато инверторът не работи правилно.

Код на грешка	Описание	Решения
F08	GFDI_Relay_Failure	<p>1. Когато инверторът е в сплитфазна (120/240 Vac) или трифазна система (120/208 Vac), резервният порт за зареждане Nline трябва да свърже земята;</p> <p>2. Ако неизправността все още не е налице, моля, свържете се за помощ.</p>
F13	Смяна на режима на работа	<p>1. Когато типът мрежа и честотата се променят, ще докладва F13;</p> <p>2. Когато режимът на батерията е променен на режим „Без батерия“, той ще докладва F13;</p> <p>3. За някоя стара FВверсия ще докладва F13, когато работният режим на системата се промени;</p> <p>4. По принцип ще излезне автоматично, когато се покаже F13;</p> <p>5. Ако все още е същото, изключете превключателя за постоянен ток и променлив ток и изчакайте една минута и след това включете превключателя за постоянен и променлив ток;</p> <p>6. Потърсете помощ от нас, ако не можете да се върнете към нормалното състояние.</p>
F18	АСповреда по ток на хардуера	<p>АСside свръхтокова грешка</p> <p>1. Моля, проверете дали мощността на резервния товар и общата мощност на товара са в диапазона;</p> <p>2. Рестартирайте и проверете дали не е нормално;</p> <p>3. Потърсете помощ от нас, ако не можете да се върнете към нормалното състояние.</p>
F20	DCповреда по ток на хардуерът	<p>DCстранична грешка при свръхток 1. Проверете свързването на PV модула и свързването на батерията;</p> <p>2. Когато в режим на изключване от мрежата, инверторът стартира с голямо натоварване на мощността, може да докладва F20. Моля, намалете свързаната мощност на товара;</p> <p>3. Изключете превключателя за постоянен ток и превключателя за променлив ток и след това изчакайте една минута, след което включете превключателя за постоянен и променлив ток отново;</p> <p>4. Потърсете помощ от нас, ако не можете да се върнете към нормалното състояние.</p>
F22	Tz_EmergStop_Fault	Моля, свържете се с вашия инсталатор за помощ.
F23	ACleakagecurrent е преходен свръхток	<p>Повреда при ток на утечка</p> <p>1. Проверете PVстраничната кабелна връзка към земята.</p> <p>2. Рестартирайте системата 2-3 пъти.</p> <p>3. Ако повредата все още съществува, моля, свържете се за помощ.</p>
F24	DC изолационен импеданс провал	<p>Рустойчивостта на изолация е твърде ниска 1. Проверете дали връзката на PV панелите и инвертора е стабилна и правилна;</p> <p>2. Проверете дали PE кабелът на инвертора е свързан към маса;</p> <p>3. Потърсете помощ от нас, ако не можете да се върнете към нормалното състояние.</p>
F26	Шината за постоянен ток е неуравновесен	<p>1. Моля, изчакайте известно време и проверете дали е нормално;</p> <p>2. Когато хибриден е в режим на разделена фаза и натоварването на L1 и натоварването на L2 е голямо различно, той ще докладва F26.</p> <p>3. Рестартирайте системата 2-3 пъти.</p> <p>4. Потърсете помощ от нас, ако не можете да се върнете към нормалното състояние.</p>
F29	Неизправност на ParallelCANBus	<p>1. Когато сте в паралелен режим, проверете връзката на паралелния комуникационен кабел и комуникационния адрес на хибридна инвертор;</p> <p>2. По време на периода на стартиране на паралелната система, инверторите ще докладват F29, когато всички инвертори са в статус ON, той ще излезне автоматично;</p> <p>3. Ако повредата все още съществува, моля, свържете се за помощ.</p>

<i>Код на грешка</i>	<i>Описание</i>	<i>Решения</i>
F34	АС свързток повреда	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверете свързания резервен товар, уверете се, че е в разрешен диапазон на мощност; 2. Ако повредата все още съществува, моля, свържете се за помощ.
F35	NoACgrid	<p>NoUtility</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Моля, потвърдете изгубената мрежа или не; 2. Проверете връзката към мрежата е добра или не; 3. Проверете превключвателя между инвертор и мрежа или не; 4. Потърсете помощ от нас, ако не можете да се върнете към нормалното състояние.
F41	Стой на паралелната система	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверете работното състояние на хибридни инвертор. Ако има хибриден инвертор от 1 бр., който е в състояние ИЗКЛЮЧЕНО, другите хибридни инвертори може да съобщят за грешка F41 в паралелна система. 2. Ако повредата все още съществува, моля, свържете се за помощ.
F42	ACline ниско напрежение	<p>Грешка в мрежовото напрежение</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверете дали АС напрежението е в обхвата на стандартното напрежение в спецификацията; 2. Проверете дали кабелите на мрежата са здраво и правилно свързани; 3. Потърсете помощ от нас, ако не можете да се върнете към нормалното състояние.
F47	ACover честота	<p>Честота на мрежата извън обхват</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверете дали честотата е в обхвата на спецификацията или не; 2. Проверете дали АС кабелите са здраво и правилно свързани; 3. Потърсете помощ от нас, ако не можете да се върнете към нормалното състояние.
F48	По-ниска честота	<p>Честота на мрежата извън обхват</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверете дали честотата е в обхвата на спецификацията или не; 2. Проверете дали АС кабелите са здраво и правилно свързани; 3. Потърсете помощ от нас, ако не можете да се върнете към нормалното състояние.
F56	DCbusbar напрежение е твърде ниско	<p>Ниско напрежение на батерията</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверете дали напрежението на батерията е твърде ниско; 2. Ако напрежението на батерията е твърде ниско, използвайте PVorgmreža за зареждане на батерията; 3. Потърсете помощ от нас, ако не можете да се върнете към нормалното състояние.
F58	BMScommunicationfault	<ol style="list-style-type: none"> 1. Съобщава, че комуникацията между хибридни инвертор и батерията BMS е прекъсната, когато "BMS_Err-Stop" е активен; 2. ако не искате това да се случи, можете да деактивирате елемента "BMS_Err-Stop" на месеца на LCD; 3. Ако повредата все още съществува, моля, свържете се за помощ.
F63	ARCFault	<ol style="list-style-type: none"> 1. ARCоткриване на неизправности само за пазара в САЩ; 2. Проверете връзката на PV модула и изчистете повредата; 3. Потърсете помощ от нас, ако не можете да се върнете към нормалното състояние.
F64	Температура на топлинния поглъtitел провал	<p>Температурата на радиатора е твърде висока</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проверете дали температурата на работната среда е твърде висока; 2. Изключете инвертора за 10 минути и рестартирайте; 3. Потърсете помощ от нас, ако не можете да се върнете към нормалното състояние.

Диаграма 7-1 Информация за неизправности

Под ръководството на нашата компания клиентите връщат нашите продукти, така че нашата компания да може да предостави услуга за поддръжка или замяна на продукти на същата стойност. Клиентите трябва да платят необходимия транспорт и други свързани разходи. Всяка замяна или ремонт на продукта покрива оставащия гаранционен период на продукта. Ако някоя част от продукта или продукта бъде заменена от самата компания по време на гаранционния период, всички права и интереси на заместващия продукт или компонент принадлежат на компанията.

Фабричната гаранция не включва щети поради следните причини:

- Повреда по време на транспортиране на оборудването;
- Повреда, причинена от неправилен монтаж или пускане в експлоатация;
- Щети, причинени от неспазване на инструкциите за експлоатация, инструкциите за инсталиране или инструкциите за поддръжка;
- Щети, причинени от опити за модифициране, промяна или ремонт на продукти;
- Повреда, причинена от неправилна употреба или експлоатация;
- Повреда, причинена от недостатъчна проверка на оборудването;
- Щети, причинени от неспазване на приложимите стандарти или разпоредби за безопасност;
- Щети, причинени от природни бедствия или непреодолима сила (напр. наводнения, мълнии, пренапрежение, бури, пожари и др.)

В допълнение, нормалното износване или друга повреда няма да повлияе на основната работа на продукта.

Всякакви външни драскотини, петна или естествено механично износване не представляват дефект в продукта.

8. Ограничение на отговорността

В допълнение към гаранцията за продукта, описана по-горе, държавните и местните закони и разпоредби предоставят финансова компенсация за захранването на продукта (включително нарушаване на подразбиращите се условия и гаранции). С настоящото компанията декларира, че правилата и условията на продукта и политиката не могат и могат само законово да изключат всякаква отговорност в рамките на ограничен обхват.

9. Лист с данни



Модел	SUN-12K-SG01LP1 - EC	SUN-14K-SG01LP1 - EC	SUN-16K-SG01LP1 - EC
Дата на въвеждане на батерията			
Тип батерия	Оловна киселина или Li-Ion		
Диапазон на напрежението на батерията (V)	40-60V		
Макс. Ток на зареждане (A)	220A	250A	290A
Макс. Ток на разреждане (A)	220A	250A	290A
Крива на зареждане	3 етапа / изравняване		
Сензор за външна температура	Да		
Стратегия за зареждане на Li-Ion батерия	Самоадаптиране към BMS		
Входни данни за PV низ			
Макс. DC входна мощност (W)	15600W	18200W	20800W
PV входно напрежение (V)	370V (125V~500V)		
MPPT обхват (V)	150~425V		
Напрежение при стартиране (V)	125V		
PV входен ток (A)	26A+26A+26A	26A+26A+26A	26A+26A+26A
Макс. PV I _{sc} (A)	44A+44A+44A	44A+44A+44A	44A+44A+44A
Брой MPPT тракери	3		
Брой низове на MPPT тракер	2+2+2		
АС изходни данни			
Номинална АС изходна мощност и UPS мощност (W)	12000	14000	16000
Макс. АС изходна мощност (W)	13200	15400	17600
Пикова мощност (изключена от мрежата)	2 ⚡месе номинална мощност, 5 S		
АС изходен номинален ток (A)	54,5/52,2A	63.6/60.9A	72.7/69.6A
Макс. АС ток (A)	60/57,4A	70/67A	80/76,5A
Макс. Непрекъснато АС преминаване (A)	100A		
Фактор на мощността	0,8 води до 0,8 изостава		
Изходна честота и напрежение	50Hz/60Hz; 220/230 Vac (монофазен)		
Тип решетка	Еднофазен		
Текущо хармонично изкривяване	THD <3% (Линейен товар <1,5%)		
Ефективност			
Макс. Ефективност	97,60%		
Евро ефективност	96,50%		
Ефективност на MPPT	99,90%		
Защита			
Откриване на повреда на PV дъга	Интегриран		
PV входна защита от мълния	Интегриран		
An⚡islanding Protection	Интегриран		
Защита срещу обратна полярност на входа на фотоволтаичния низ	Интегриран		
Откриване на резистор на изолация	Интегриран		
Блок за следене на остатъчен ток	Интегриран		
Защита срещу изходен ток	Интегриран		
Защита срещу късо на изхода	Интегриран		
Защита от пренапрежение	DC Тип II / АС Тип III		

Модел	SUN-12K-SG01LP1 - EC	SUN-14K-SG01LP1 - EC	SUN-16K-SG01LP1 - EC
Сертификати и стандарти			
Регулиране на мрежата	CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11		
EMC / Правила за безопасност	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2		
Общи данни			
Работен температурен диапазон (°C)	- 45~60°C, >45°CДерангиране		
Охлаждане	Интелигентно охлаждане		
Шум (dB)	<30 dB		
Комуникация с BMS	RS485; МОЖЕ		
Тегло (кг)	48,5		
Размер (mm)	464Ш×798,4В×300Д		
Степен на защита	IP65		
Стил на инсталиране	Стенен монтаж		
Гаранция	5 години		


10. Приложение I

Дефиниция на RJ45 порт пин за BMS


№	RS485Pin	CANPin
1	RS485	--
2	Meter_CON	GND
3	GND	--
4		CANH
5		CANL
6	GND	--
7	RS485A	--
8	RS485B	--

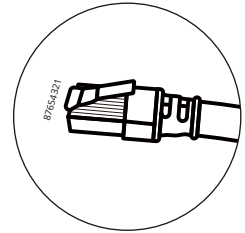

RS485 порт

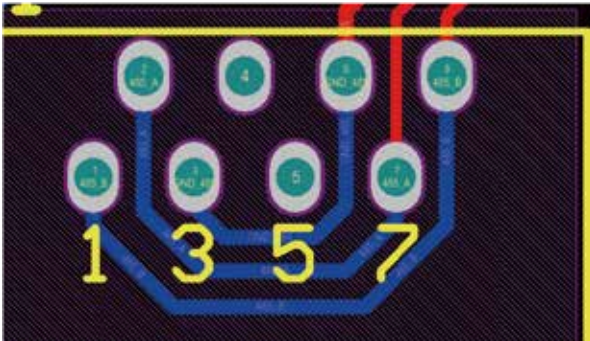



CAN порт

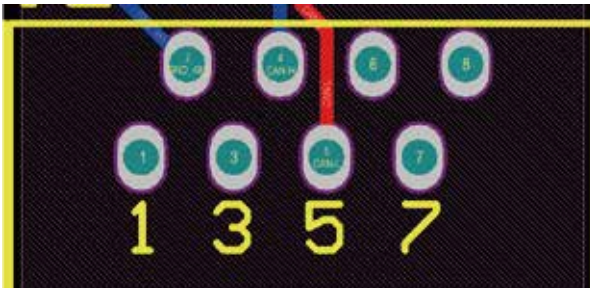

Meter_CON порт


Този порт се използва за свързване на енергомера.

Забележка: някои хардуерни версии на хибриден инвертор не поддържат свързване на електромера

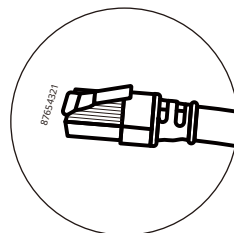

RS232

№	WIFI/RS232
1	D-GND
2	
3	
4	
5	TX
6	RX
7	12Vdc
8	
9	

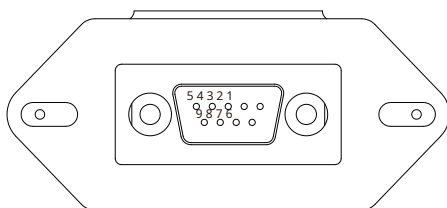


WIFI/RS232

Този RS232 порт се използва за свързване на wifi регистратора на данни

11. Приложение II

1. Токов трансформатор с разделена сърцевина (СТ): (mm)
2. Дължината на вторичния изходен кабел е 4 м.

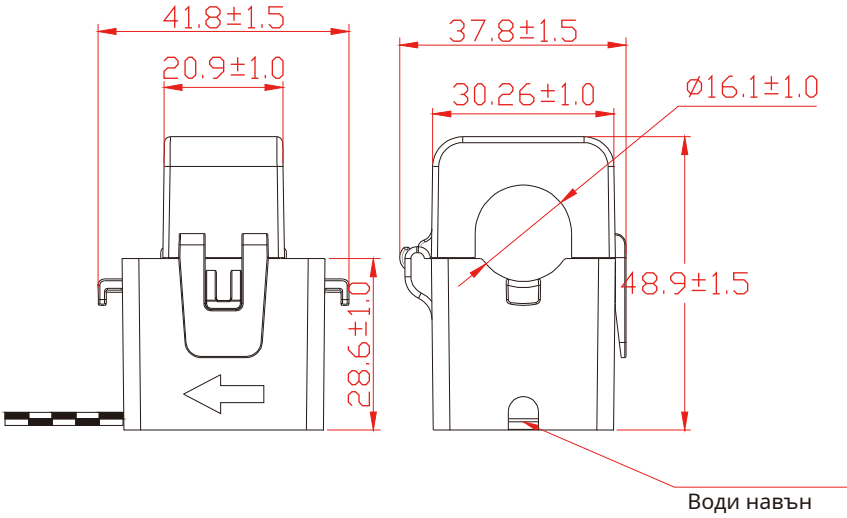

NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO., LTD.

Добави: No.26-30, SouthYongjiangRoad, Beilun, 315806, Нингбо, Китай

Тел.: +86(0)57486228957

Факс: +86(0)57486228852

Имейл: service@deye.com.cn

Web: www.deyeinverter.com

30240301000825 Вер. 2.2, 2022-05-06